

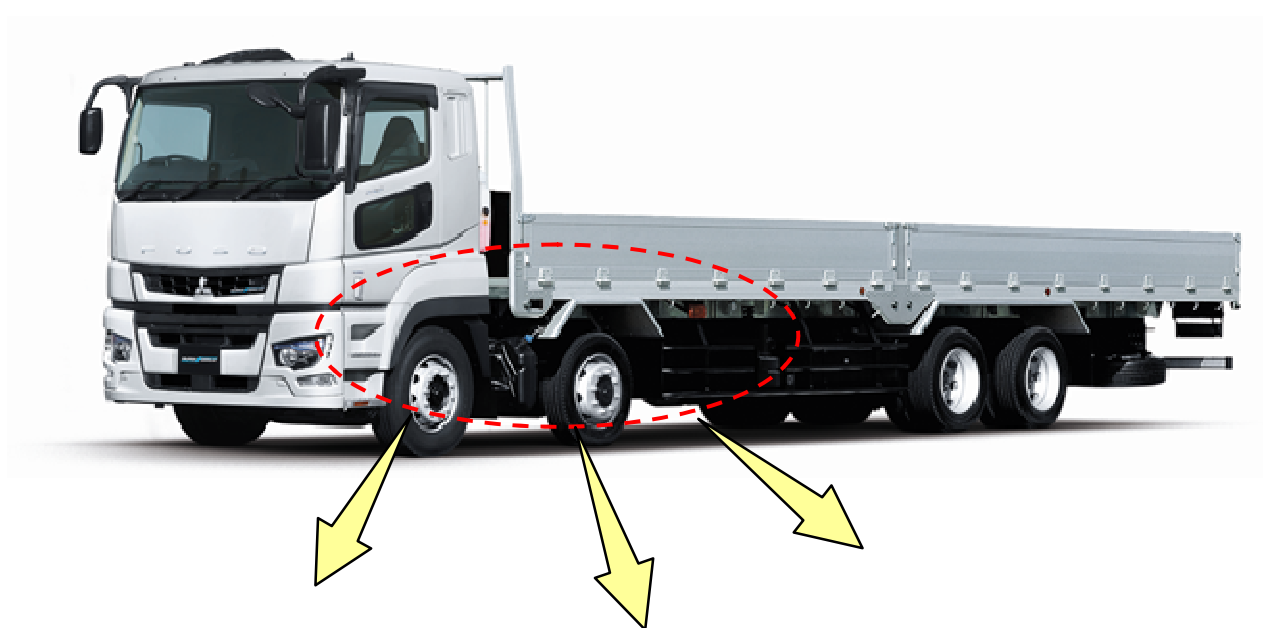
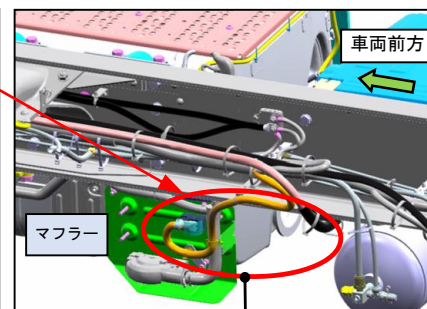


## 改善箇所説明図

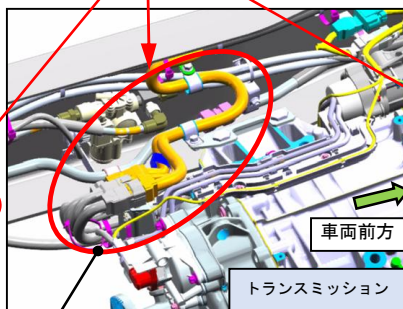

### 基準不適合発生箇所

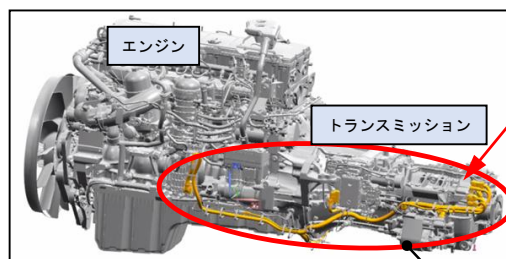

TCM ハーネス

ACM ハーネス

TCM ハーネスおよび ACM ハーネスにおいて、配線の耐摩耗性の検討が不十分なため、走行振動等による電気配線保護管との接触で配線の被覆が摩耗し配線内の電線が露出、腐食することがある。そのため、そのまま走行を続けると、当該配線がショートまたは断線し、メーター内に警告が表示され、最悪の場合、エンジンが停止して走行不能にいたるおそれがある。

TCM (Transmission Control Module : トランスミッション制御 ECU)

ACM (After Treatment SYSTEM Control Module : 排気後処理制御装置用 ECU)

### 改善措置の内容

当該車両において、該当する各ハーネスを点検する。

- ①TCM ハーネスおよび ACM ハーネス
- ②TCM ハーネス

点検の結果、電線の被覆の損傷が軽微なものは保護テープを追加、損傷が重度のものはその部分を新しい電線と交換する。その上でロールチューブを追加する。

注 : ☐ は、ロールチューブを追加する部位を示す。

識別 : 作業完了車は、弊社のインターネットホームページのリコール等対象検索に“実施済”と表示する。