


改善箇所説明図

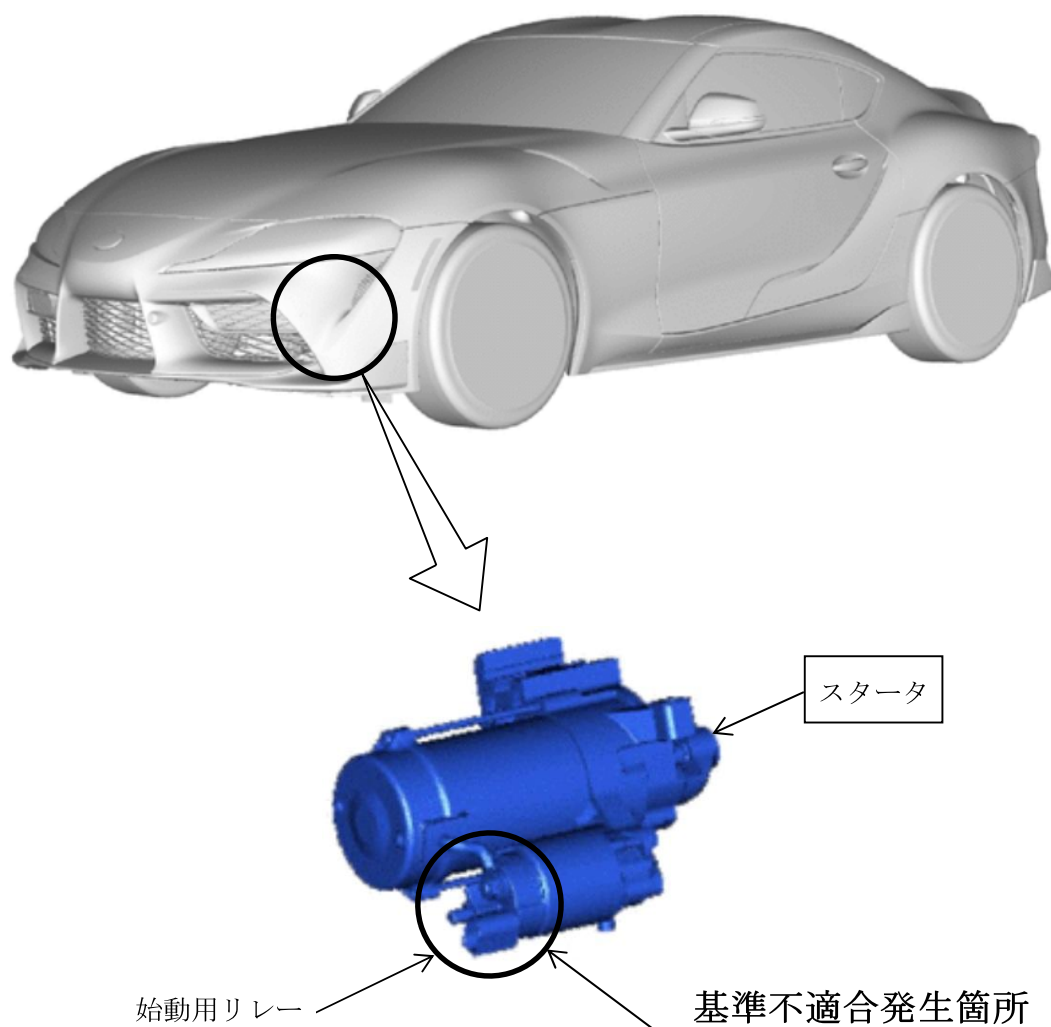

注：□ は交換部品を示す。

スタータにおいて、始動用リレーの耐久性が不十分なため、エンジン始動やアイドリングストップの繰り返しにより接点が異常摩耗して、接点部に摩耗粉が堆積することがある。そのため、そのまま使用を続けると、エンジン始動不能となったり、最悪の場合、スタータ起動時または走行時等、火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、スタータを対策品に交換する。

識別：弊社のインターネットホームページのリコール等情報対象車両検索に“実施済”と表示する。