

令和 8 年 9 月 3 日

物流・自動車局 審査・リコール課

スズキ株式会社による補修用鉛バッテリーに関わる自主改善の実施について

スズキ株式会社から、補修用部品として販売した鉛バッテリーについて、下記のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたので、お知らせします。

記

自主改善開始日	令和 8 年 9 月 4 日
不具合の内容	鉛バッテリーにおいて、製造時のバッテリー内セル間溶接部の電流管理値が不適切なため、停車時アイドリングストップ後のエンジン再始動による大電流で、セル間溶接部が発熱し破断することがある。そのため、バッテリー内の導通が損なわれ、最悪の場合、エンジン再始動できないおそれがある。
自主改善の内容	鉛バッテリーの製造番号を確認し、該当バッテリーが使用されている場合は対策品と交換する。
不具合件数	6 件
事故の有無	無し
自動車使用者等に周知させるための措置	・弊社のインターネットホームページに自主改善情報を掲載し、お客様に周知する。

自主改善対象部品

対象の製品名	部品番号	自主改善対象製品の 出荷期間	自主改善 対象数	備考
鉛バッテリー	33610-61MC0	令和 4 年 5 月 1 日～ 令和 7 年 5 月 31 日	3,089個	対象車種 エスクード 型式 DBA-YD21S DBA-YE21S CBA-YEA1S 4BA-YEA1S
		合計	3,089個	-

問い合わせ先

スズキ株式会社 お客様相談室

TEL : 0120-402-253

国土交通省 物流・自動車局 審査・リコール課
リコール監理室 鯖戸・徳田
電話 03-5253-8111 (代表) (内線 42361)