

連絡先 : 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL 03-5253-8111 内線 42361
アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和8年9月4日

リコール届出番号	5866	リコール開始日	令和8年9月4日
届出者の氏名又は名称	新明和工業株式会社 取締役社長 榎原 敬士 問い合わせ先: 寒川工場 品質管理課 TEL 0120-743-051		
不具合の部位(部品名)	ダンプ用作動油タンクステー		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	スライドボデー付きダンプトラックにおいて、ダンプ用作動油タンクステーの取付工程が不適切なため、当該ステーと後輪用ブレーキ配管の間隔が小さく、走行振動により干渉することがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該ブレーキ配管が損傷し、最悪の場合、ブレーキ液が漏れて制動力が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ダンプ用作動油タンクステーの取付状態を点検し、誤りがある場合は当該ステーを対策品に交換する。また、後輪用ブレーキ配管を点検し、損傷がある場合は当該ブレーキ配管を新品に交換する。		
不具合の件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	関連会社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	使用者: 電話、直接訪問もしくはダイレクトメールにて通知するとともに、ホームページに掲載する。 自動車特定整備事業者: 日整連発行の機関誌に掲載する。 改善実施済車両には、運転者席ドアロックストライカー付近に識別ステッカーを貼り付ける。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	2PG-NPR88YM	「エルフ」	NPR88Y-7015066～NPR88Y-7022624 令和6年11月12日～令和8年4月1日	247	
	2RG-NPR88YM		NPR88Y-7014871～NPR88Y-7022538 令和6年12月9日～令和8年4月11日	212	
	2WG-NPR88YM		NPR88Y-7022070～NPR88Y-7022124 令和8年3月16日～令和8年3月17日	2	
	(計3型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和6年11月12日～令和8年4月11日	(計461台)	

【注意事項】リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。