


改善箇所説明図

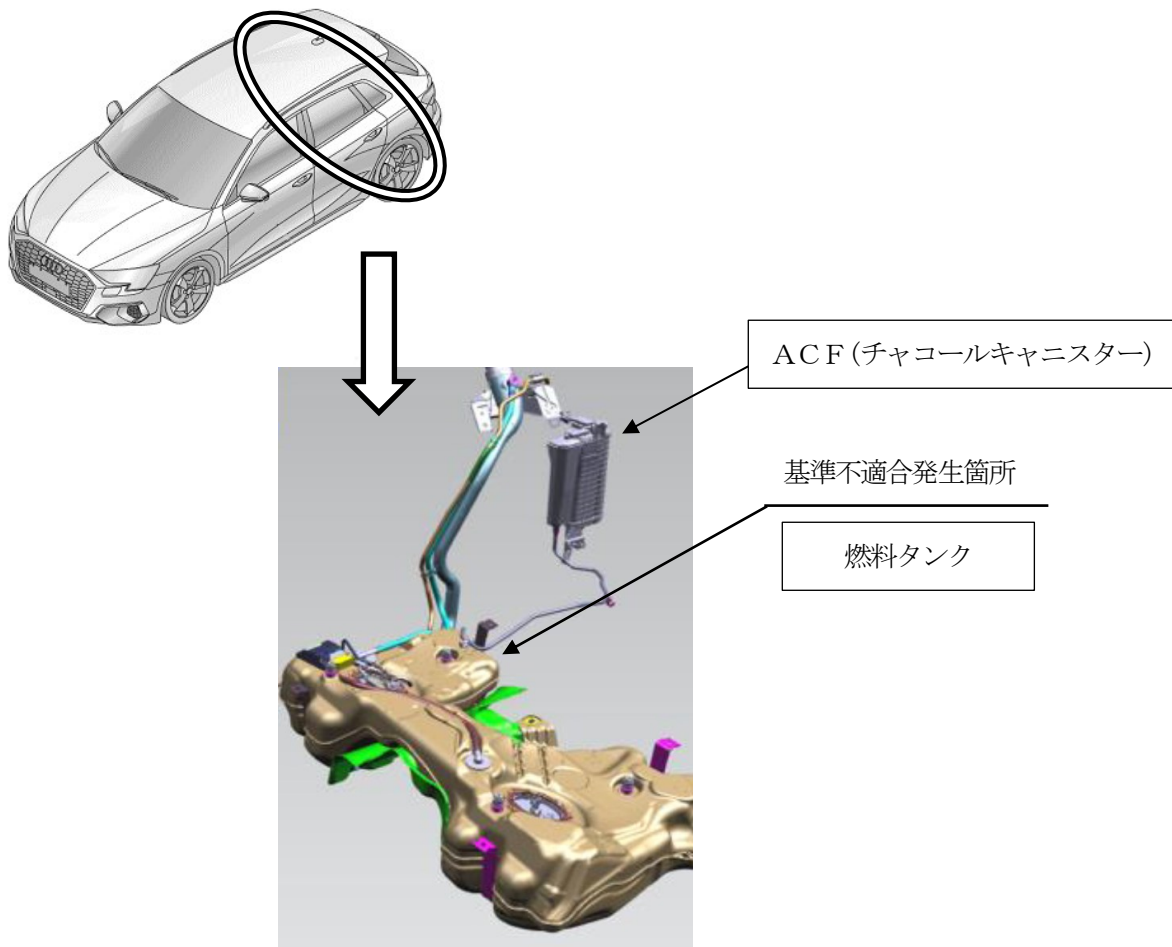

注： は、交換部品を示す。

四輪駆動車用の燃料タンクにおいて、タンク内の内圧を調整するバルブの設計検討が不十分なため、当該バルブが閉じないものがある。そのため、燃料タンクの内圧が上昇した際に燃料がACF（チャコールキャニスター）内へ流入し、燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、燃料タンクを対策品に交換するとともにACFを新品に交換する。

識別：「20KT」と記入したキャンペーンステッカーをラゲッジルームのパネル部に貼付する。