

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361 アドレス： https://www.mlit.go.jp
--

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：令和8年9月24日

改善対策届出番号	721	改善対策開始日	令和8年9月25日
届出者の氏名又は名称	株式会社SUBARU 問い合わせ先：SUBARU お客様センター 代表取締役社長 大崎 篤 SUBARUコール 0120-052215		
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(トランスアクスル)		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	トランスアクスルにおいて、インターミディエイトケースの鋳造金型のメンテナンスが不適切なため、Pレンジでギアをロックするパーキングボウルの支持部にクラックが発生しているものがある。そのため、使用過程にてパーキングボウルの支持部が破損し、最悪の場合、Pレンジでパーキングロック機能が喪失するおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、トランスアクスルを点検し、インターミディエイトケースにクラックがある車両はトランスアクスルを良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	0件
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
スバル	5AA-GUF	「クロストレック」	GUF-026178 ～ GUF-026365 令和8年6月10日 ～ 令和8年6月16日	110	
	5AA-SLG	「フォレスター」	SLG-022430 ～ SLG-023107 令和8年6月10日～ 令和8年6月20日	269	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和8年6月10日～ 令和8年6月20日	(計379台)	

【注意事項】 改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。