


改善箇所説明図

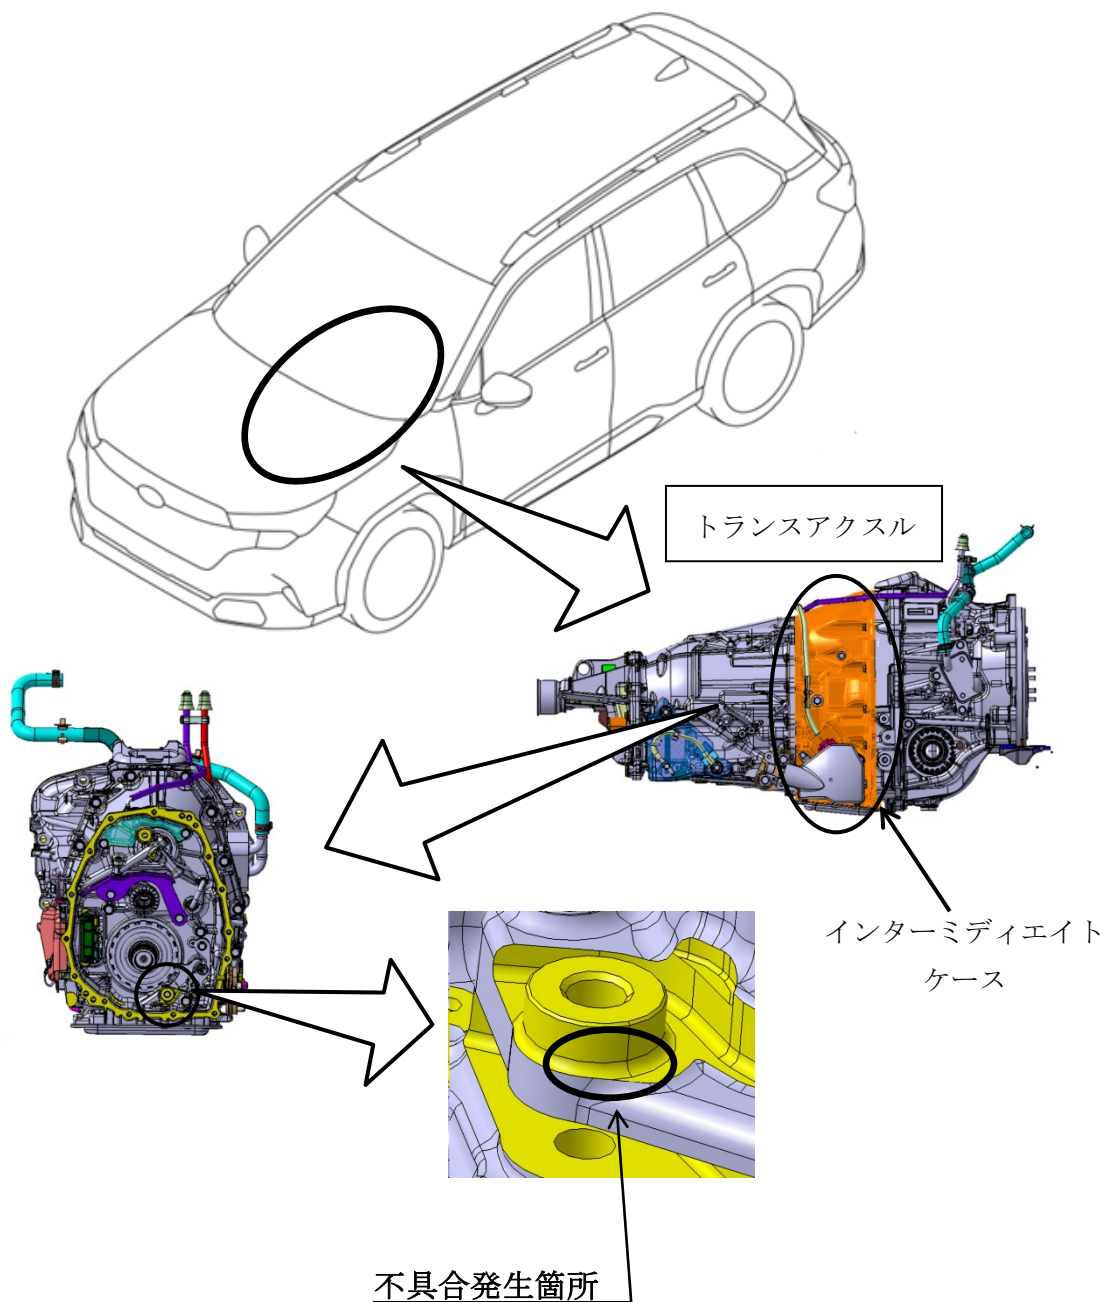

トランスアクスルにおいて、インターミディエイトケースの鋳造金型のメンテナンスが不適切なため、Pレンジでギアをロックするパーキングボウルの支持部にクラックが発生しているものがある。そのため、使用過程にてパーキングボウルの支持部が破損し、最悪の場合、Pレンジでパーキングロック機能が喪失するおそれがある。

改善の内容

全車両、トランスアクスルを点検し、インターミディエイトケースにクラックがある車両はトランスアクスルを良品に交換する。

注: は該当部品を示す。

識別: 弊社のインターネットホームページのリコール等情報対象車両検索に“実施済”と表示する。