

改善箇所説明図



注) はプログラムを書き換える部品を示す。

不具合の内容

ヘッドユニット（*）において、制御プログラムが不適切なため、電源オフ時に当該ユニットが異常状態となることがある。そのため、再度車両を始動した際に直前直左確認時のフロントカメラおよびサイドカメラの映像がセンターディスプレイ（インストルメントパネル中央モニター）に表示されず、保安基準に適合しないおそれがある。

（*）ヘッドユニット：車載情報表示用コントロールユニット

改善の内容

全車両、ヘッドユニットの制御プログラムを対策仕様に書き換える。

なお、上記措置は以下のいずれかにより行う。

－販売店に入庫し、診断機に接続することにより実施する。

－準備が整い次第、対象車両へ遠隔配信し、使用者自身がインストールする。

識別：作業完了車は、液晶モニターの設定画面で表示させることが出来るプログラムのバージョンが、11/2024.58 以上であることにより識別する。