


改善箇所説明図

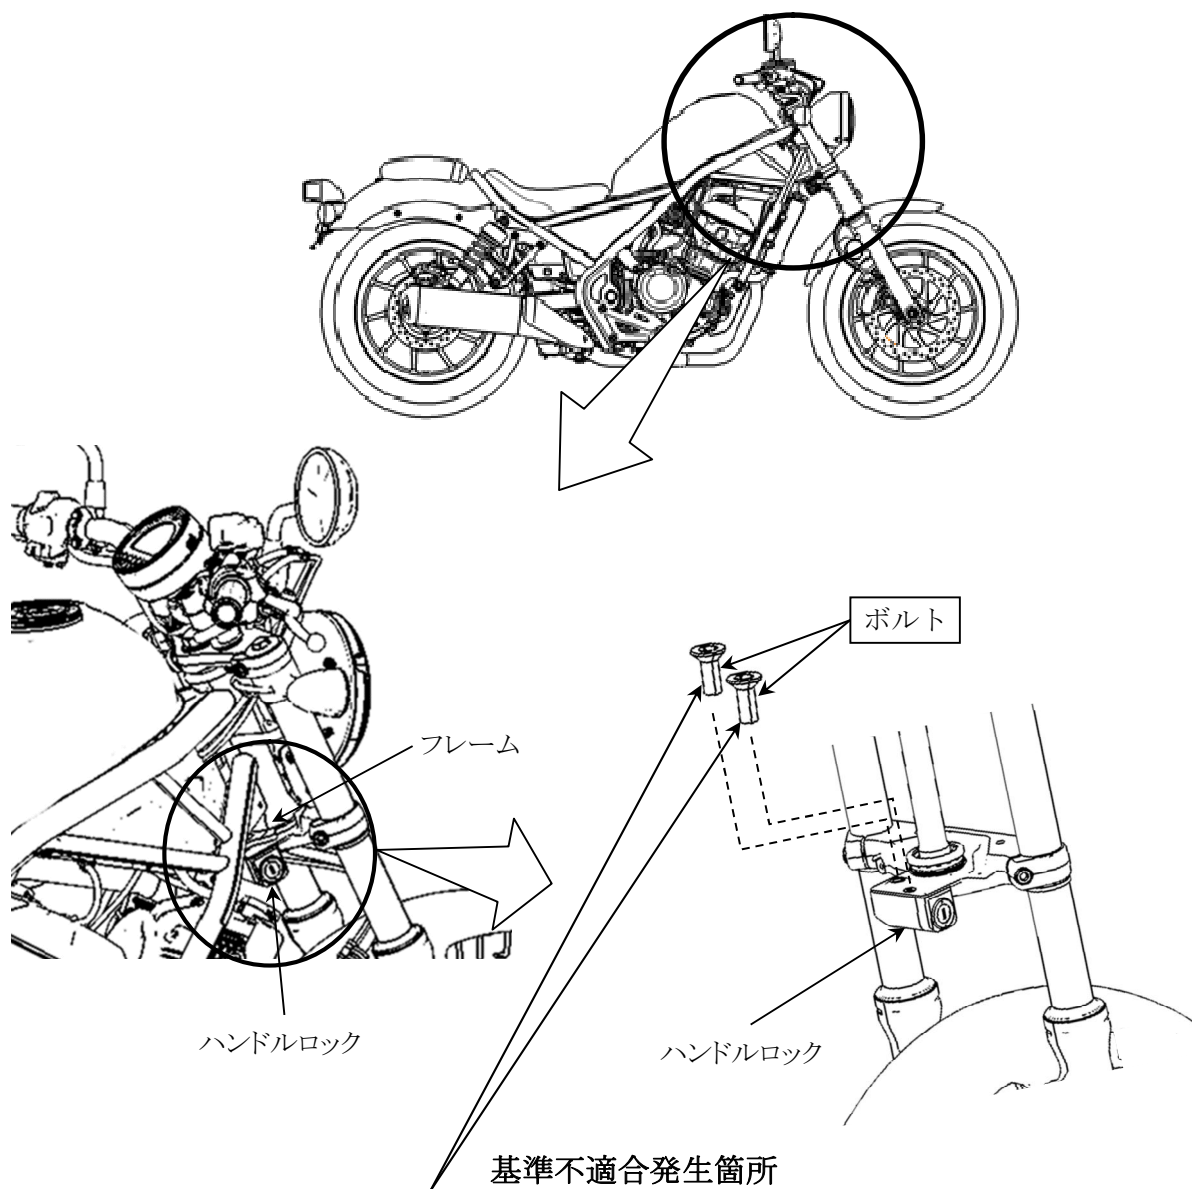

施錠装置において、ハンドルロックを固定するボルトの締め付け工具が不適切なため、ボルトの締結力が不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ボルトが緩み停車時にハンドルがロックできないおそれがある。また、外れたボルトがフレームに挟まると、最悪の場合、ハンドルが転舵できず転倒するおそれがある。

改善の内容

全車両、ハンドルロック締め付けボルトを新品に交換し、規定トルクで締め付ける。

注： は交換する部品を示す。

識別：本田技研工業（株）のインターネットホームページのリコール等対象検索に“実施済”と表示する。