



改善箇所説明図

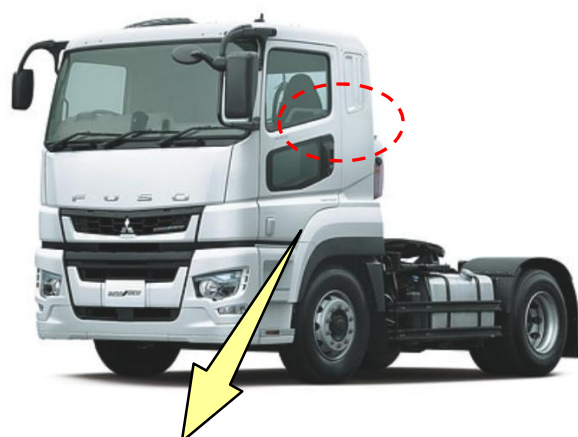

キャブシートバック(助手席側)

基準不適合発生箇所

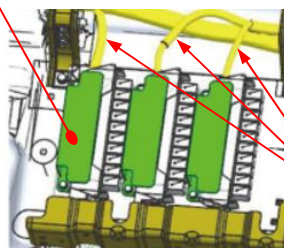

リレーブロック行き
ハーネス

リレーブロック

大型トラクタ等のけん引車両において、トレーラ用灯火器回路の設計検討が不十分なため、トレーラ側に不要な電流が流れることがある。そのため、ブレーキを踏んだ際にバックランプ回路にも電流が流れ、後退操作を行っていないにもかかわらず、バックランプが点灯し、バックブザーが吹鳴するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、不要なリレー回路を取り外す。

注： ☐ はトレーラ用灯火器回路を修正するハーネスを示す。

識別：作業完了車は、弊社のインターネットホームページのリコール等対象検索に“実施済”と表示する。