


## 改善箇所説明図

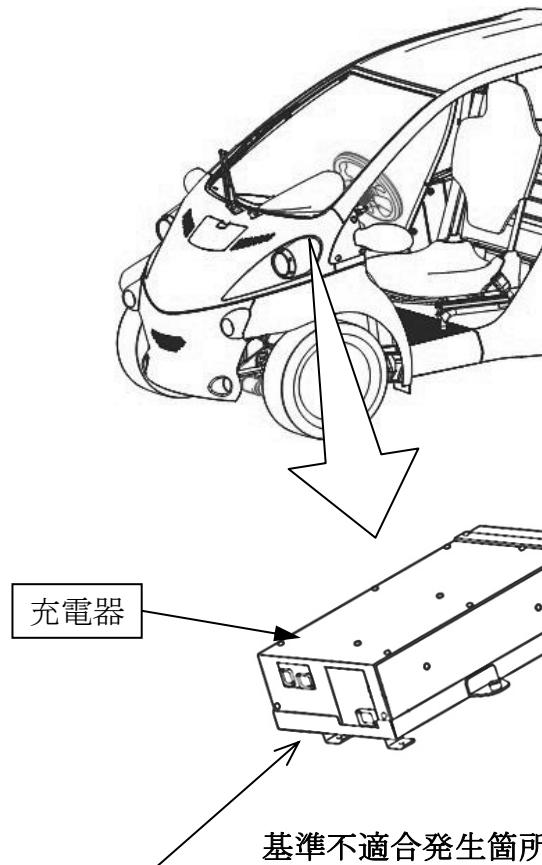

注：□は交換部品を示す

充電器において、充電制御プログラムが不適切なため、過充電となることがある。そのため、過充電の繰り返しにより、駆動用鉛蓄電池内部のセル間接続部の劣化が促進され、当該電池内部が断線して電源が消失し、最悪の場合、走行中に走行不能となるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、充電器を対策品と交換する。なお、充電器交換後に駆動用鉛蓄電池が断線した場合は、駆動用鉛蓄電池を新品に交換する。

識別：改善実施済車には、運転者席シートベルトアンカ付近に No.5766 のステッカーを貼付する。