


改善箇所説明図

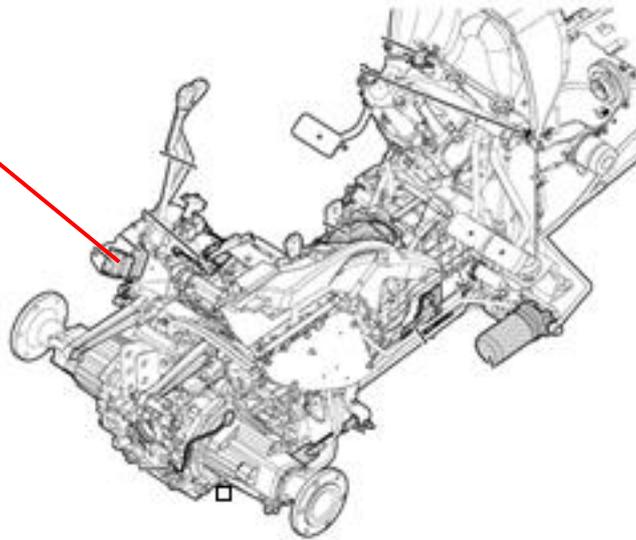

コントローラ

不具合発生箇所



不具合発生箇所

農耕用トラクタのコントローラにおいて、基板の保護材の材質が不適切なため、基板にイオンマイグレーションが生じることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、コントローラが誤作動し、最悪の場合、ブレーキ操作で前進又は後進する、又は、リバーサレバー操作しても前後進しない又は操作と逆の方向に進む、又は、エンジンが停止し再始動しないおそれがある。

改善内容

全車両、コントローラを対策品と交換する。なお、改善措置用部品の準備に時間を要することから、暫定処置として使用者に届出内容を告知し、クラッチ操作を行って操作する方法を使用者に要請する。また、交換部品の準備ができた段階で、年式の古いものから順次対策品と交換する。

は交換部品を示す。

識別

運転席後部のフレームにNo.5205のステッカーを貼付する。