

4. 堤防被災状況

写真 4-1



堤体の倒壊範囲と背後被覆工の
損壊範囲がほぼ一致している

背後被覆工が損壊した範囲におい
ても堤体は洗掘を受けていない

写真 4-2



堤体倒壊南側端部：堤体と天端被
覆工が天端部分で止まっている

写真 4-3

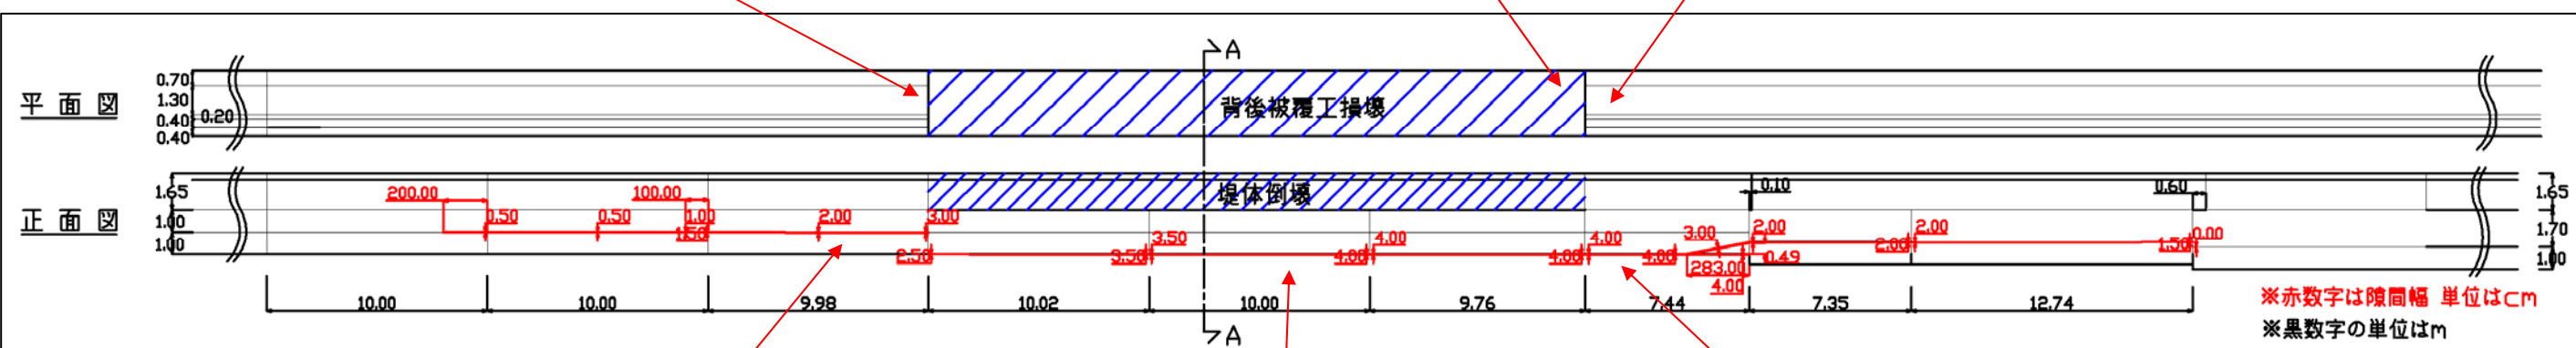


写真 4-4

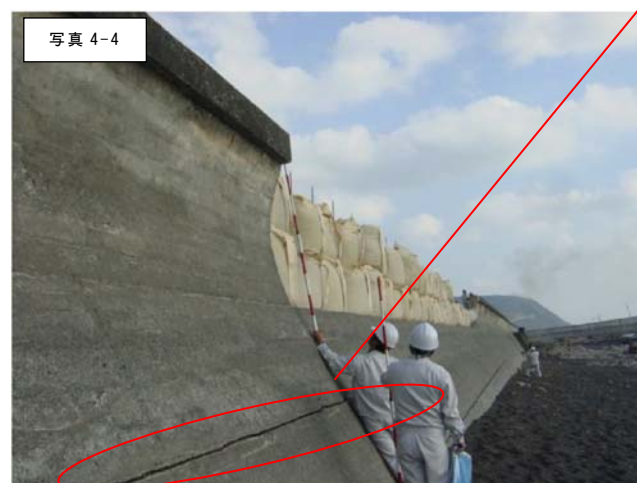


写真 4-5



堤防倒壊区間の下段にも隙間が発生した

写真 4-8



写真 4-6



平成 16 年 9 月 13 日に海岸保全区
域台帳の再整備のために菜生海岸
を含む室戸管内の現地踏査を実施
した際には、目地等の隙間は確認
されなかった。

堤防倒壊区間を中心に両隣の堤防にも連
続して打継ぎ目に隙間が発生した
なお、最大隙間幅は堤防倒壊区間の下段
で 4cm 程度である

A-A 断面

