



改善箇所説明図

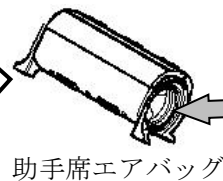

(左ハンドル車)

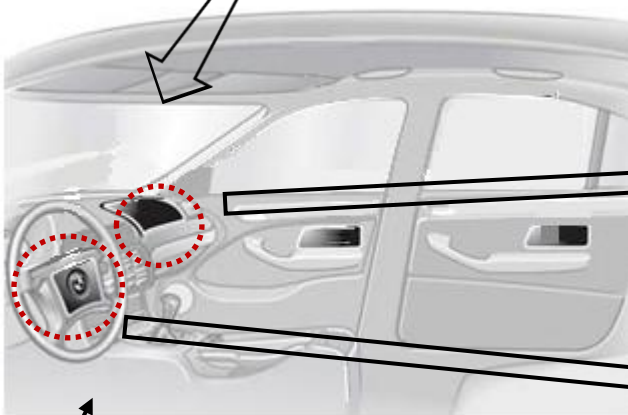

インフレーター

助手席エアバッグ



インフレーター

運転席エアバッグ (裏側)

基準不適合発生箇所

運転席または助手席エアバッグ内の
インフレーター (左ハンドル車で図示)

基準不適合の内容

運転席用または助手席用のエアバッグのインフレーター (膨張装置) において、ガス発生剤の吸湿防止が不適切であった場合、高い湿度の環境下で大きな温度変化を繰り返すと、ガス発生剤が劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損するおそれがある。

改善の内容

車両により搭載しているエアバッグのインフレータの種類が異なるため、仕様に応じて以下の改善措置を行う。

①運転席用エアバッグユニットを対策品と交換する。

②運転席用と助手席用のエアバッグユニットを対策品と交換する。

なお、対策品の準備に時間を要することから、まずは全ての使用者に対しダイレクトメールにより連絡し、対策品が準備できた段階で再度連絡し、交換作業を行う。

識別：右フロントドア ロアヒンジ取り付けボルトの頭部に白ペイントを塗布する。

注) は、交換する部品を示す。