
改善箇所説明図

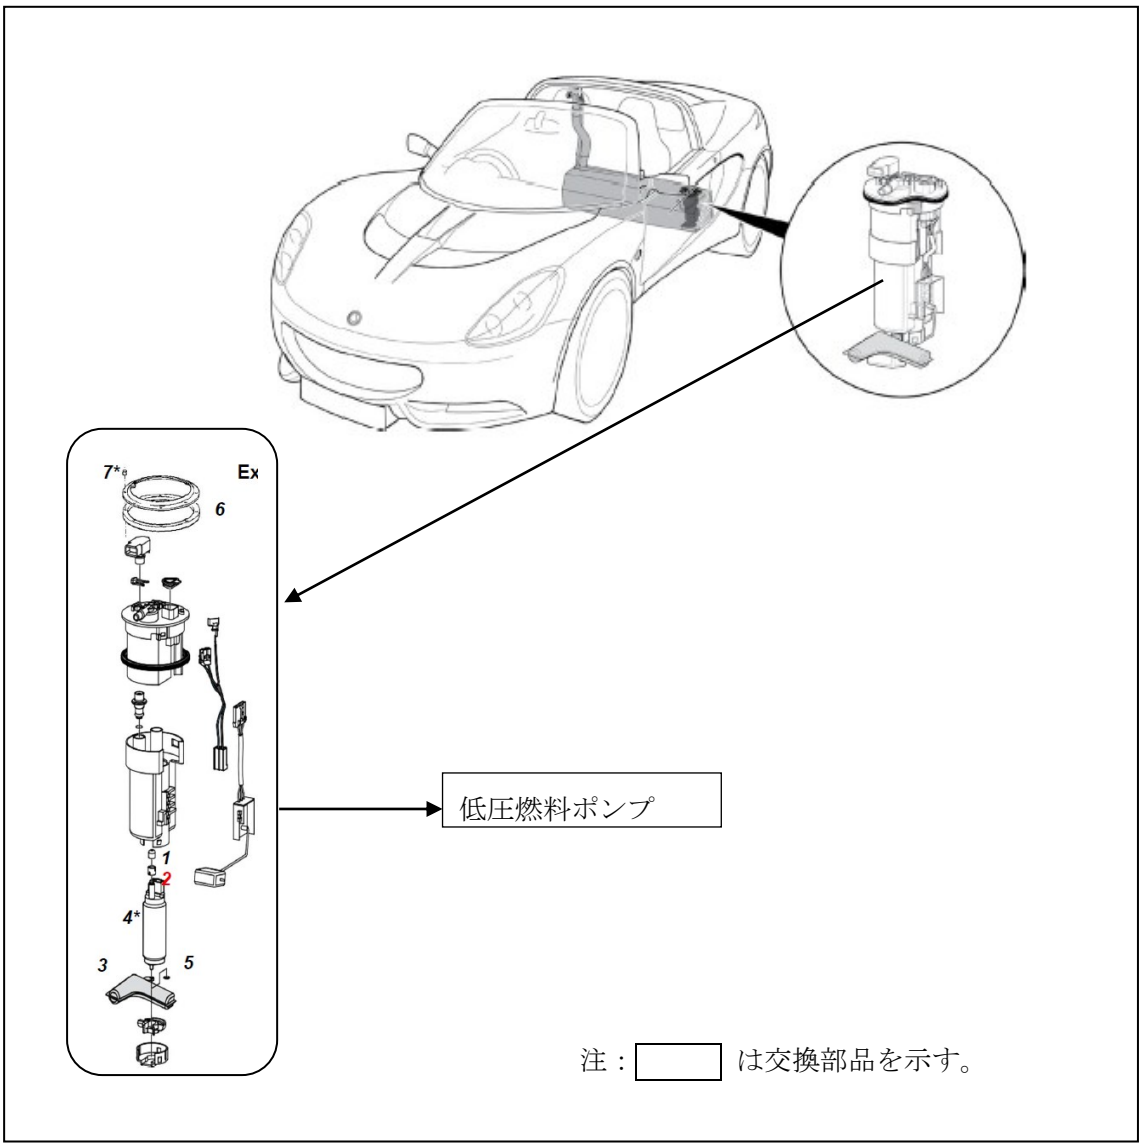

基準不適合発生箇所

低圧燃料ポンプのインペラ（樹脂製羽根車）において、成形条件が不適切なため、樹脂密度が低くなって、燃料により膨潤して変形することがある。そのため、インペラがポンプカバーと接触して燃料ポンプが作動不良となり、最悪の場合、走行中エンストに至るおそれがある。

改善措置の内容

全車両、低圧燃料ポンプを対策品に交換する。

識別：右フロントホイールアーチ内、VIN横に黄色ペイントを塗布。