
改 善 箇 所 説 明 図



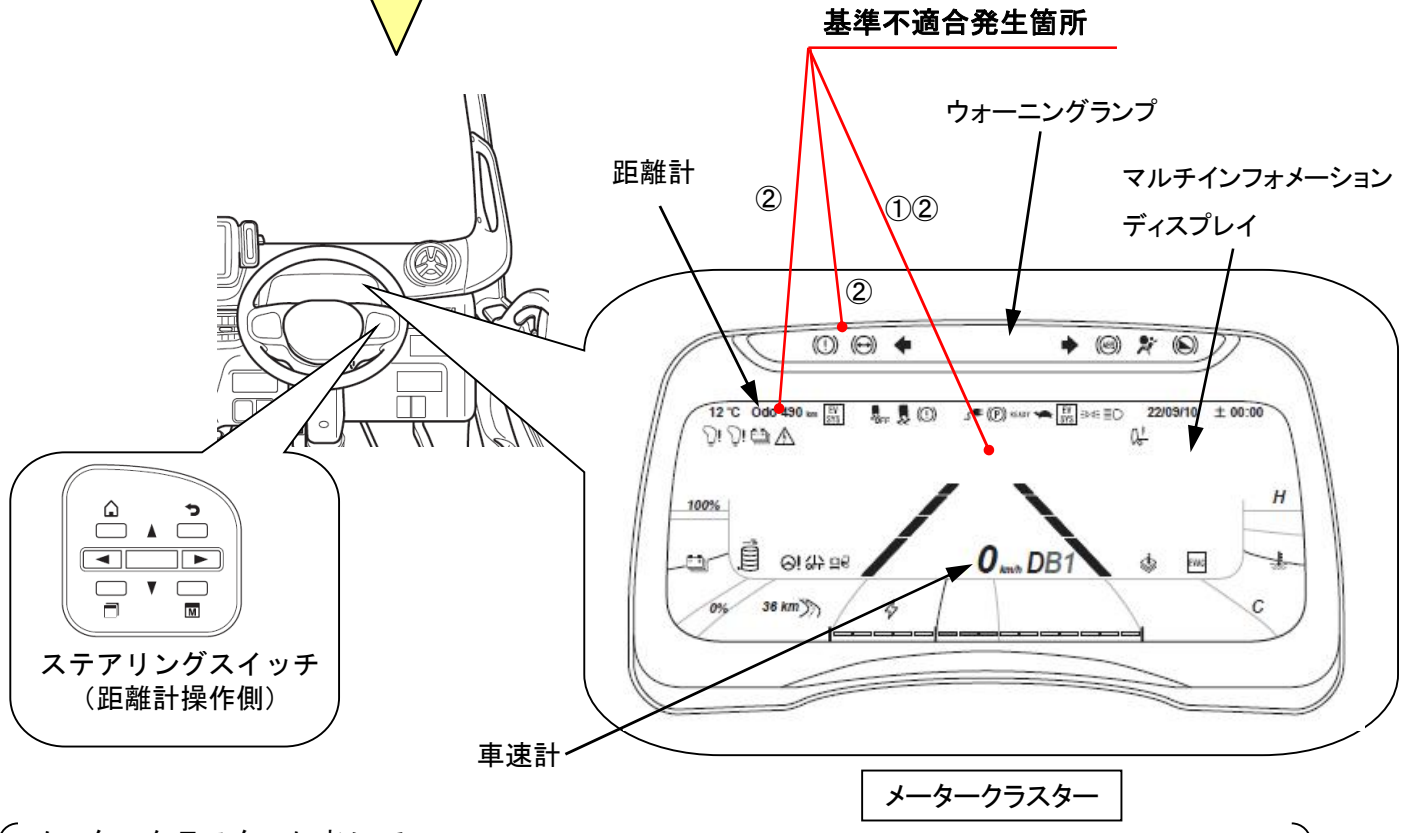

メータークラスターにおいて、
①ソフトウェアが不適切なため、エンジン始動時やキーオン時、または走行中にマルチインフォメーションディスプレイが表示されないことがある。そのため、速度計や走行距離計などが確認できない。
②電気回路の設計検討が不十分なため、車載バッテリーや車外バッテリーとの接続時に発生するサージ電圧により当該回路の一部が損傷することがある。そのため、マルチインフォメーションディスプレイが表示されず、速度計や走行距離計などが確認できない他、ウォーニングランプの作動不良や、ステアリングスイッチの操作ができないことがある。

<u>改善措置の内容</u>

全車両、メータークラスターを対策品に交換する。ただし、対策品の準備には時間を要するため、準備ができ次第、部品交換を改めて案内する。なお、不具合の発生した車両については対策品に交換する。

注　：□ は交換する部品を示す。

識別：作業完了車は、弊社のインターネットホームページのリコール等対象検索に“実施済”と表示する。