

改 善 箇 所 説 明 図



クラッチハウジング外観

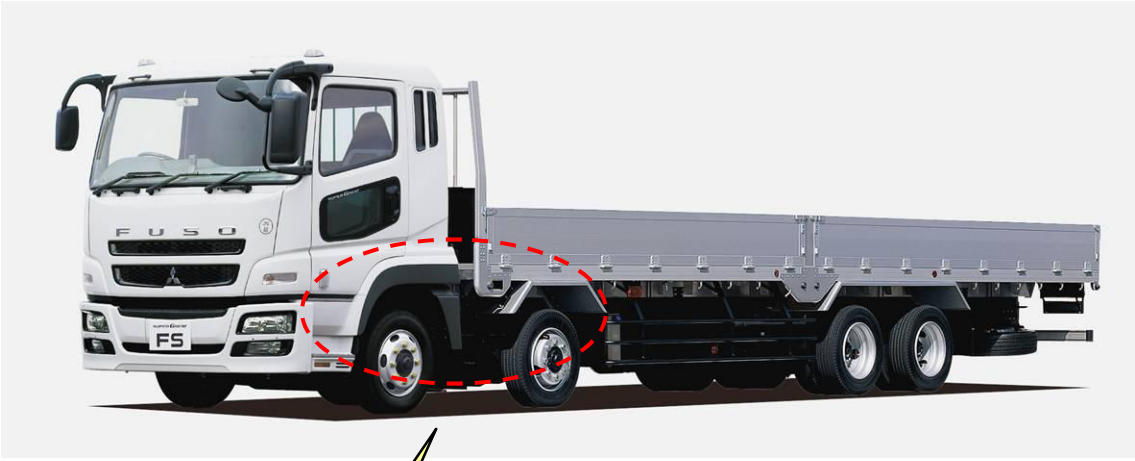

クラッチハウジング前方視

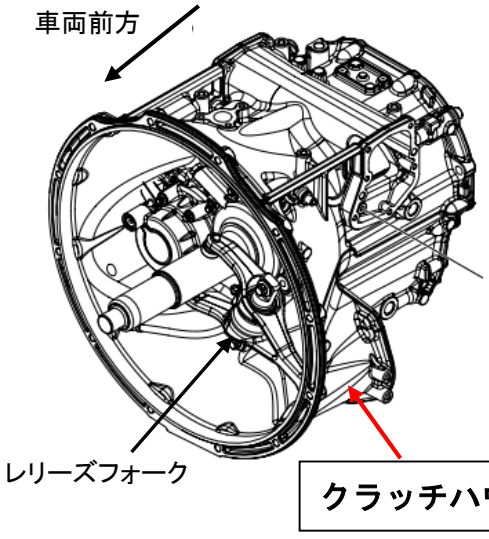

機械式自動変速トランスミッションのクラッチハウジングにおいて、製造不良により、レリーズフォーク取付け部の強度が不足しているものがある。そのため、変速の繰り返しにより当該部に亀裂が発生し、操作不良により変速ができなくなり、警告灯が点灯するほか、亀裂部からトランスミッションオイルが漏れ、最悪の場合、ギヤがニュートラルとなり走行不能となるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、クラッチハウジングのシリアル番号を確認し、製造不良のロットに該当するものは、良品のクラッチハウジングと交換する。

注 ： [　　] は、シリアル番号を確認し、交換が必要な場合は、良品に交換する部品を示す。

識別：作業完了車は、各社のインターネットホームページのリコール等対象検索に“実施済”と表示する。