


改善箇所説明図

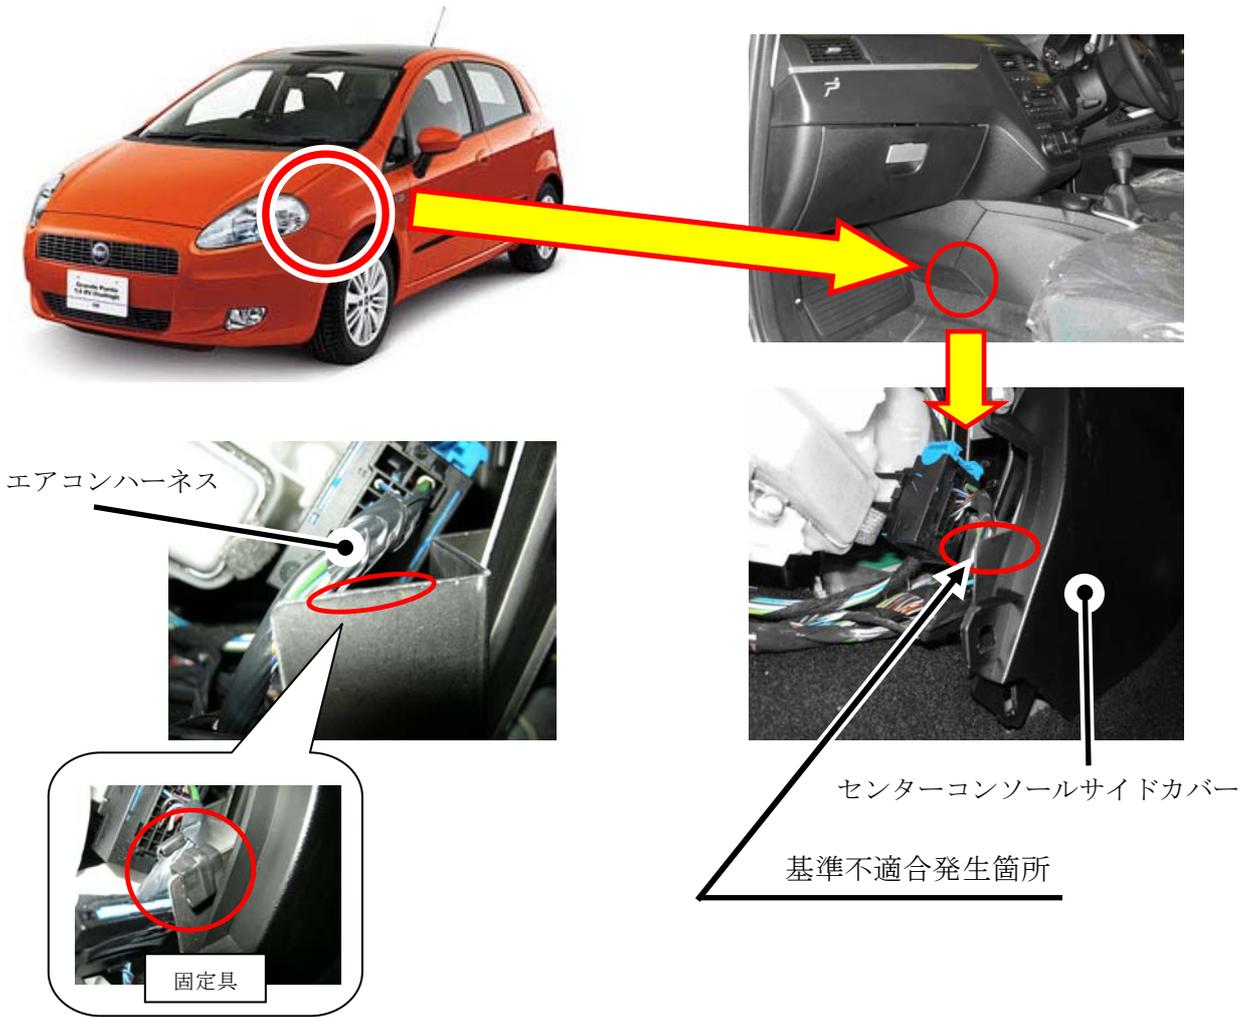

発生箇所

デフロスタ（前面ガラスの水滴等の曇りを除去するための装置）の電気配線の取り回しが不適切なため、当該配線がセンターコンソールのサイドカバー（金属プレート）と接触するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると当該配線が損傷・短絡し、最悪の場合、デフロスタが作動しなくなるおそれがある。

改善の内容：全車両、固定具を取り付ける。また当該配線を点検し、損傷のあるものは補修する。

識別：インストルメントパネルブラケットに白色のマーキングをする（下図参照）。

