


改善箇所説明図

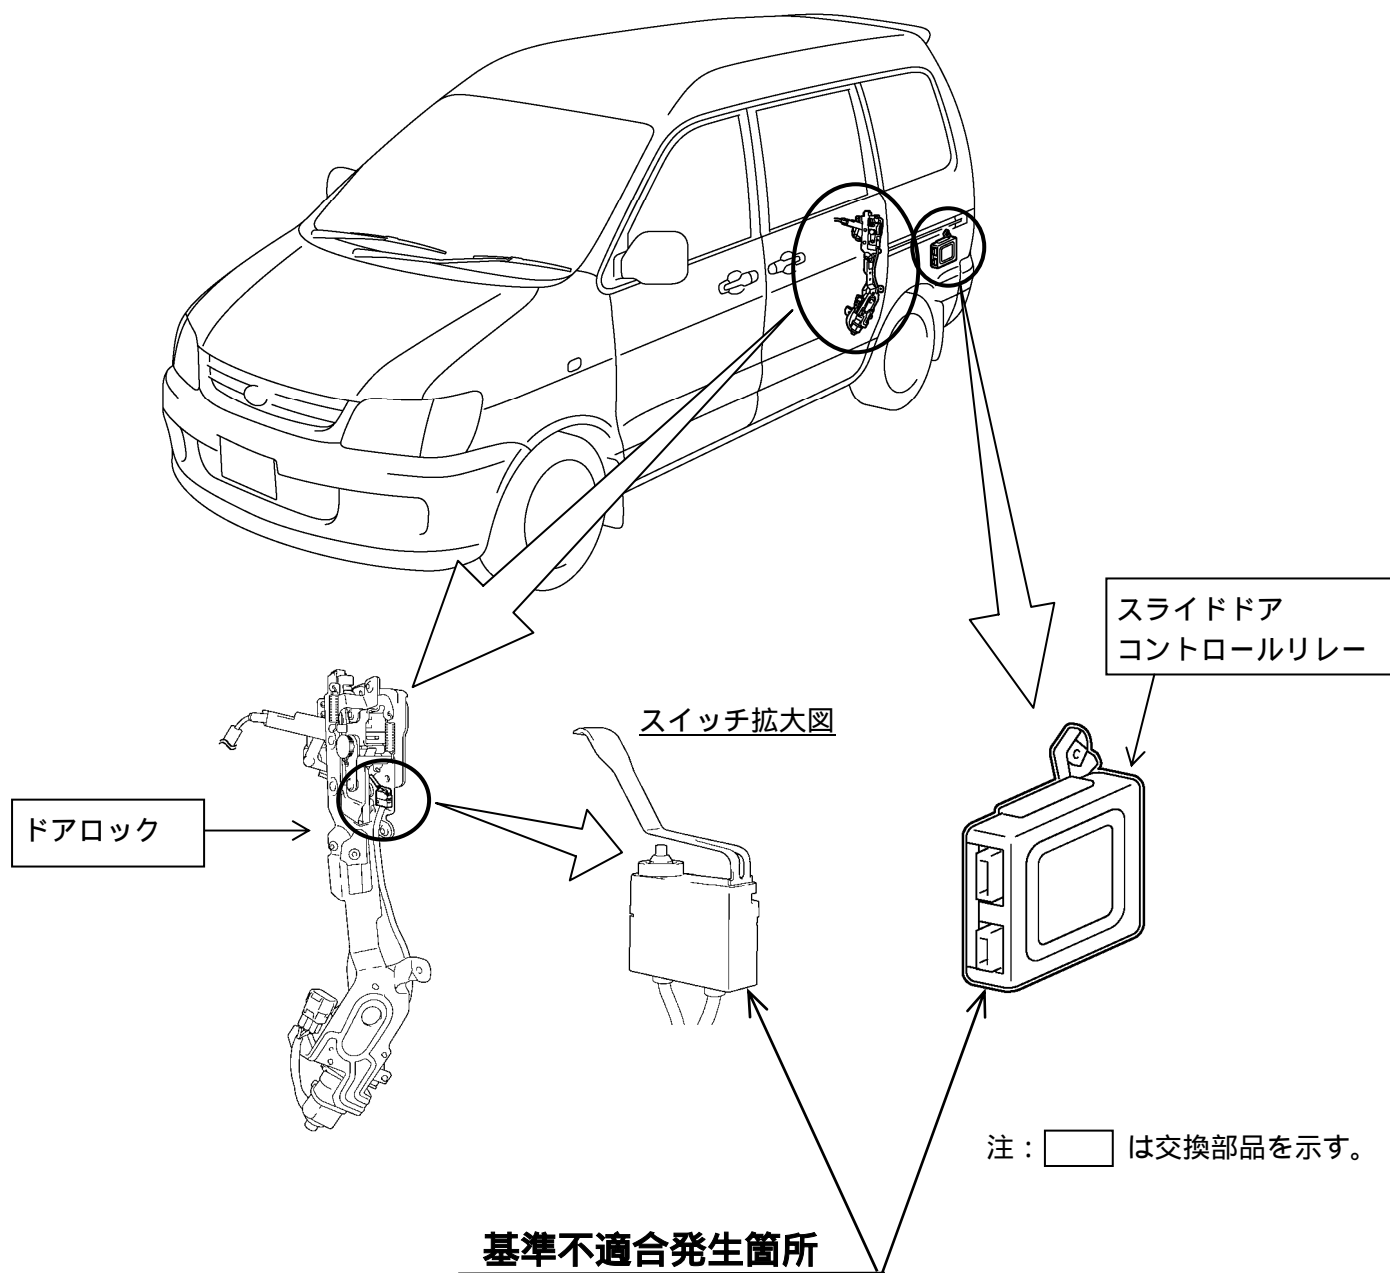

基準不適合発生箇所

後部左側電動式スライドドアの挟み込み防止制御が不適切なため、ドアロックの位置を検出するスイッチが故障した場合に、電動でドアを閉めるとドアに異物を挟み込んだと誤判定してドアロックを解除することがある。そのため、最悪の場合、走行中にドアが開くおそれがある。

改善の内容

全車両、スライドドアコントロールリレーおよびドアロックを対策品と交換する。

識別：改善済み車両にはエンジンルーム内の車台番号打刻位置の上部に黄色ペイントを塗布する。