


# 改善箇所説明図

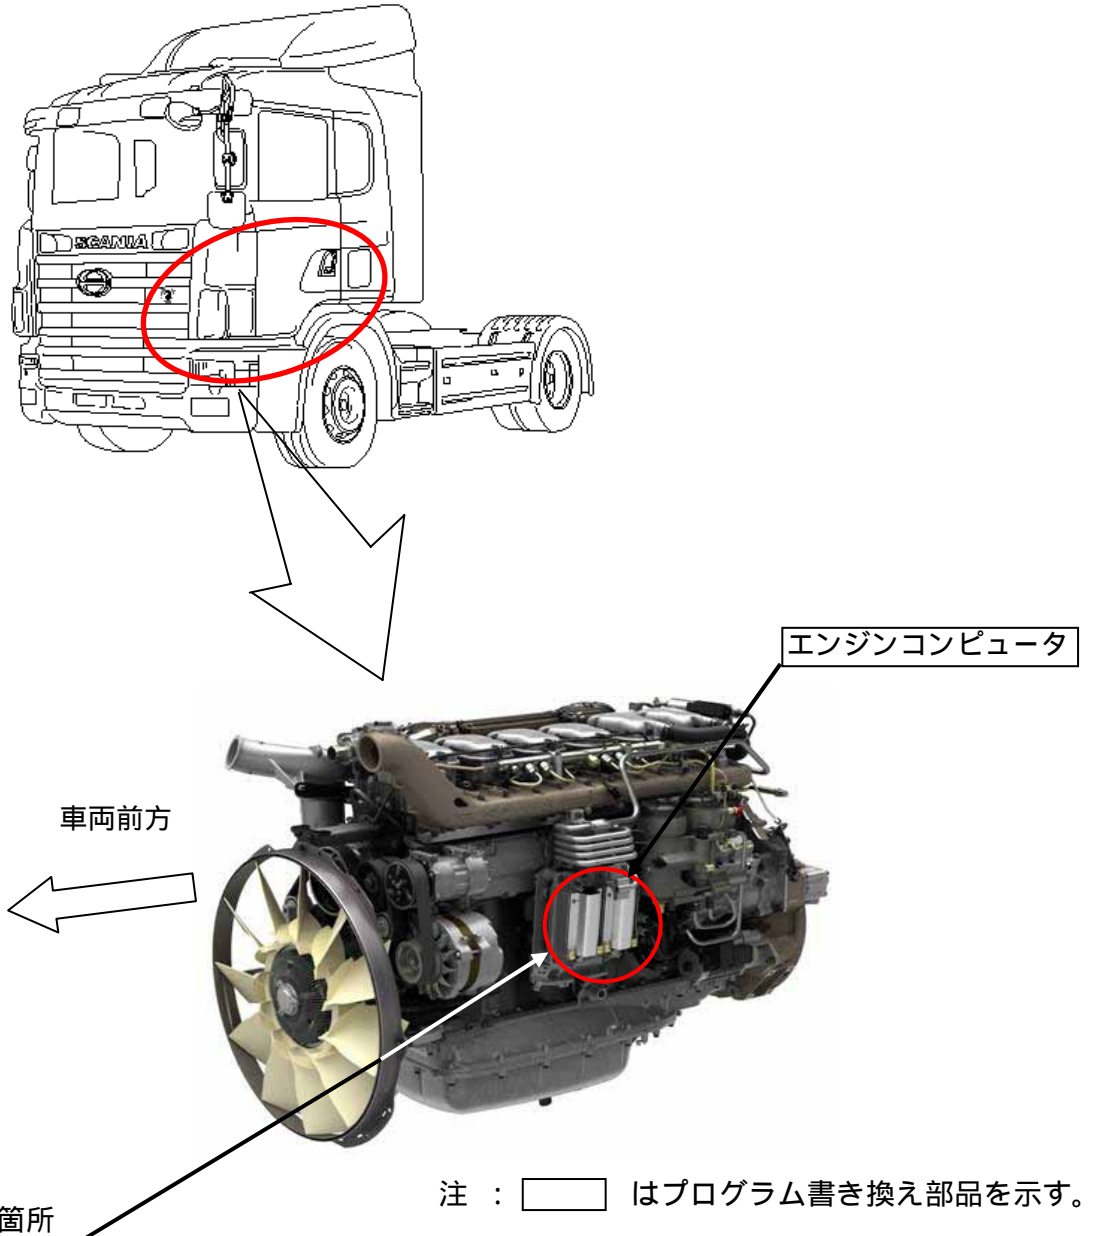

原動機の過給機の制御プログラムが不適切なため、自動変速モードにおいて、排気圧力が高い状態で変速する際に、黒煙が発生するおそれがある。

## 改善の内容

全車両、過給機の制御プログラムを書き換える。

識別：運転席側ダッシュボード横の故障診断コネクタカバーに黄色のシールを貼付する。