
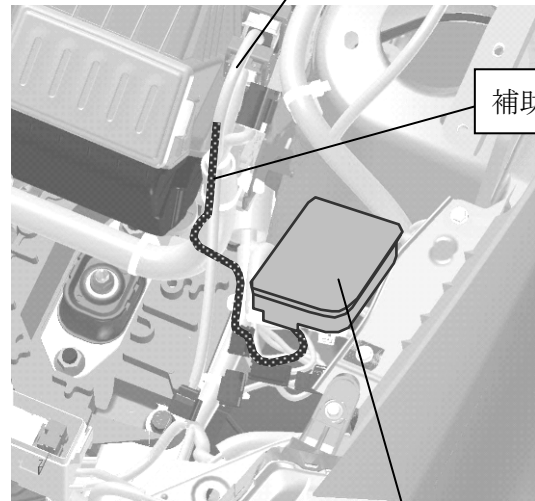
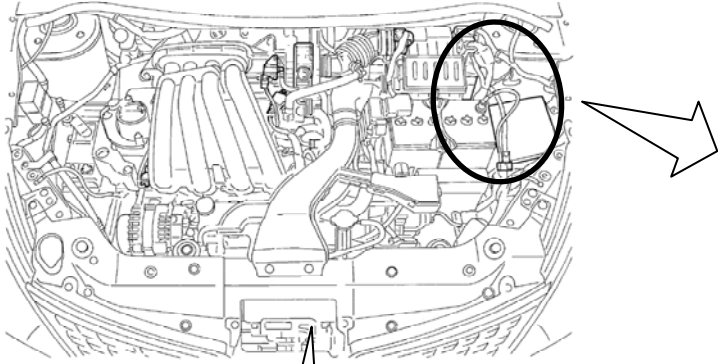



改善箇所説明図

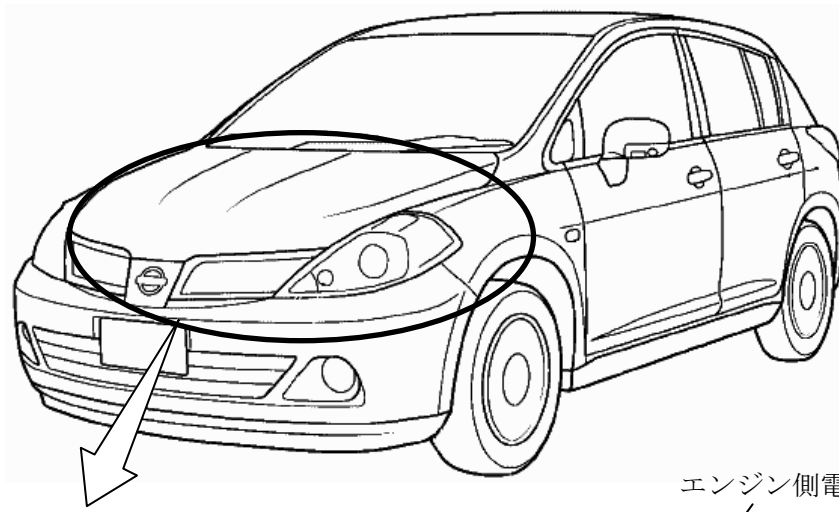

エンジン側電気配線

補助電気配線

リレー集中制御装置

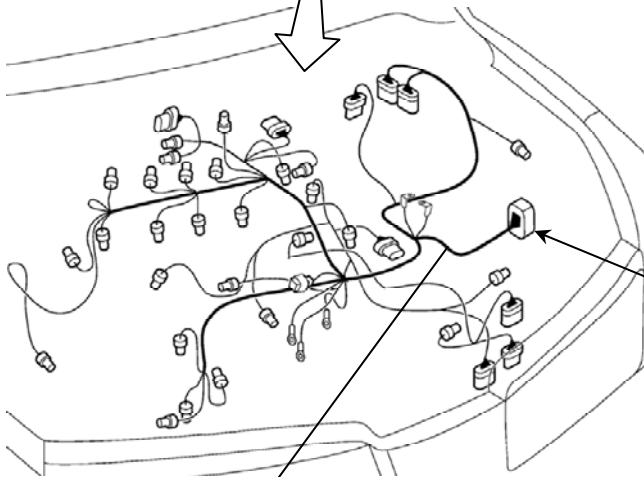

エンジン側電気配線

基準不適合発生箇所

エンジン製造時の検査工程において、検査用電気配線の端子部を変形させたため、エンジン側の電気配線の端子が変形しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該配線が接触不良となり、最悪の場合、走行中にエンストして再始動出来なくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該電気配線に補助電気配線を追加する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注： は、追加部品を示す。