


改善箇所説明図



クリップ折損部拡大

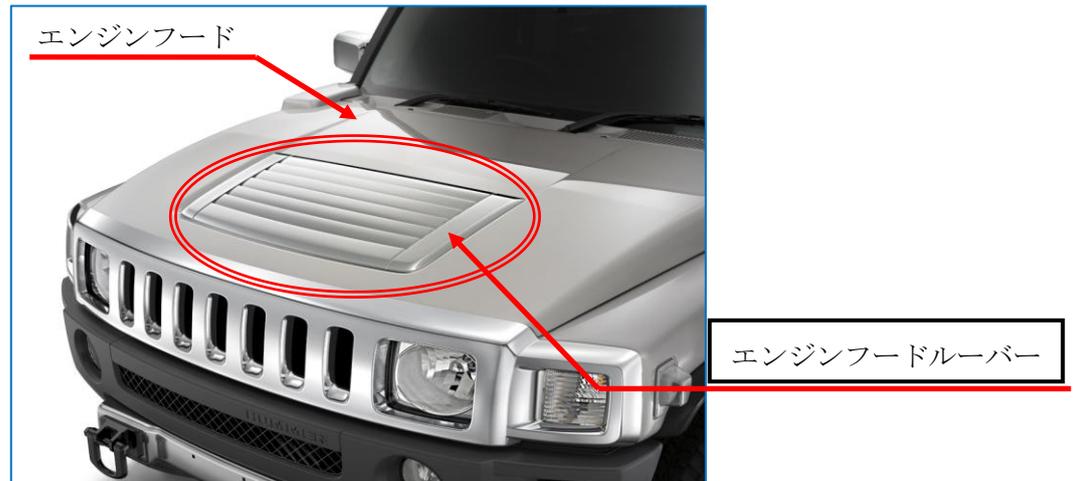

内は、不具合箇所を示す

基準不適合発生箇所

エンジンフードルーバーの固定クリップの強度が不足しているため、走行中の振動により当該クリップが折損することがある。そのため、フードルーバーにガタや浮き上がりが発生し、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、フードルーバーが脱落するおそれがある。

〈改善内容〉

全車両、フードルーバーに接着剤を塗布し、フード上に接着固定する。

識別方法：左側ストラット取り付け部に黄色ペイントを塗布する。