


改善箇所説明図

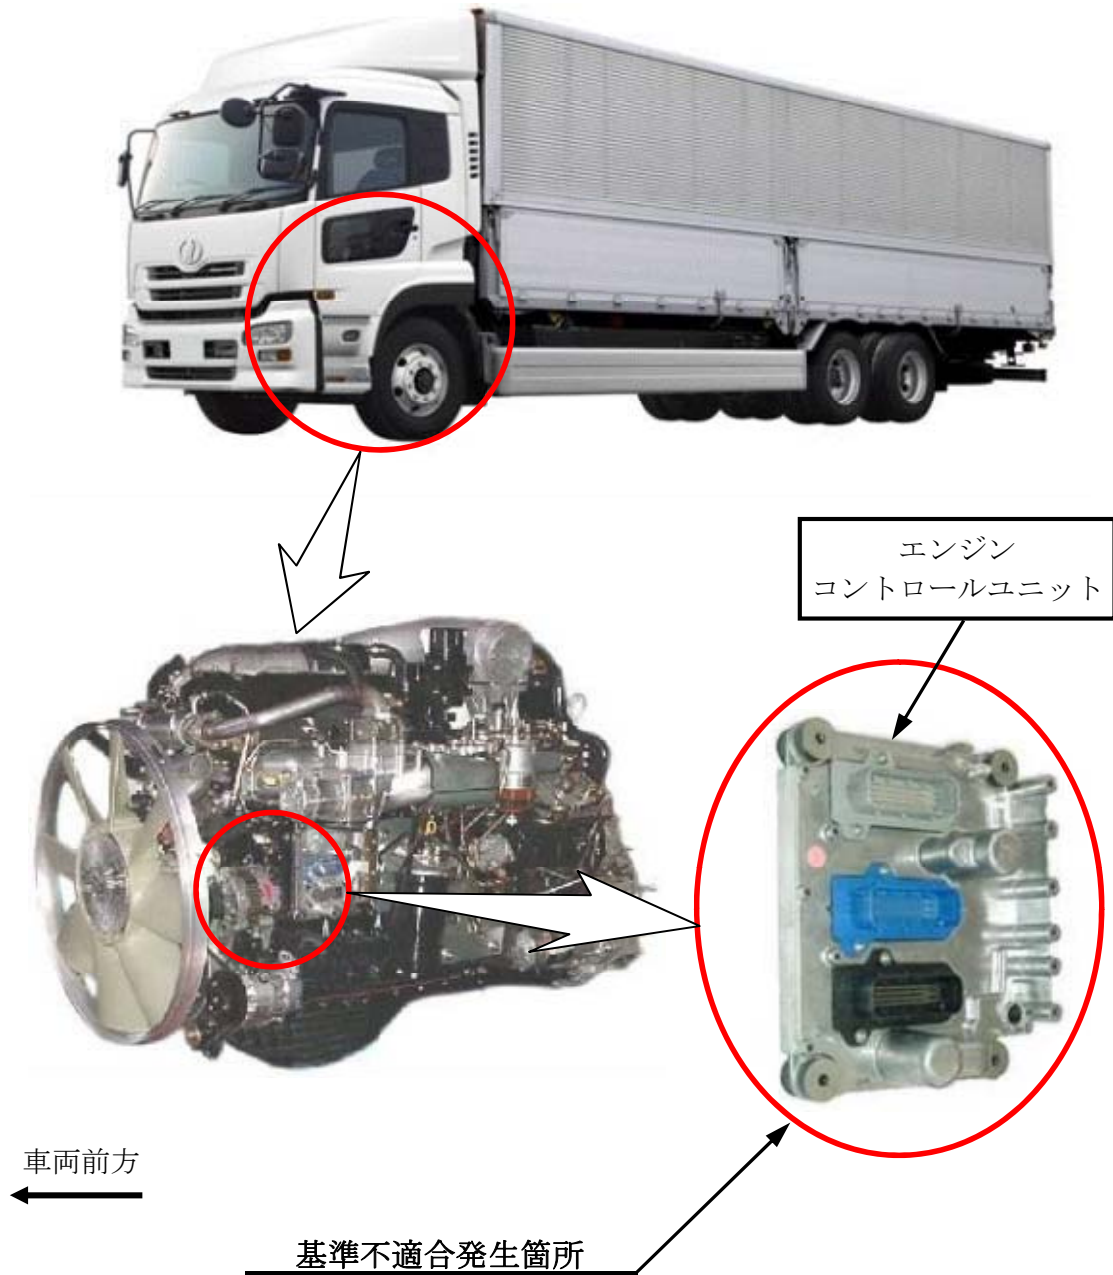

大型トラックのエンジンに装着されているエンジンコントロールユニットにおいて、エンジンコントロールユニット内部の電子基板の構造が不適切なため、運転中の温度変化で当該基板の半田部に接触不良を生じるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ヒューズが切れ、エンジンが停止し再始動出来なくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、エンジンコントロールユニットを対策品と交換する。

注： 内は、交換部品を示す。

識別：エンジンコントロールユニット本体の突起部に、黄色ペイントを塗布する。