



改善箇所説明図

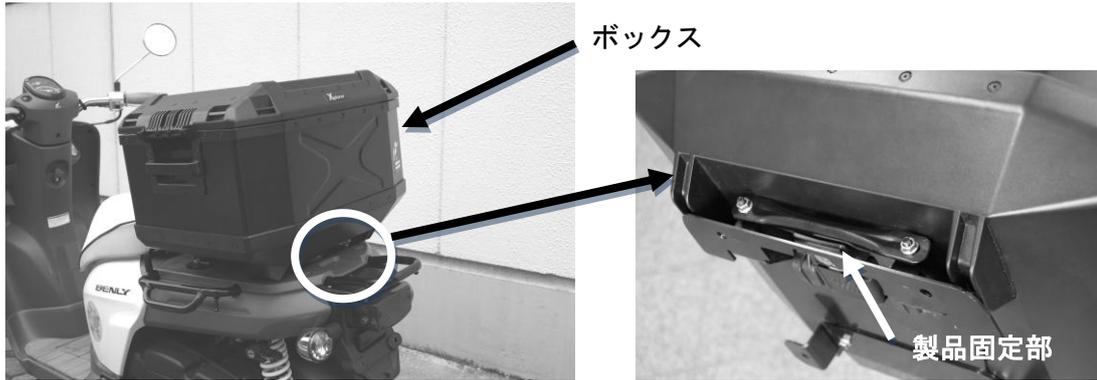

後付け部品のボックス装着用取付ステーにおいて、ボックスの固定方法が不適切なため、走行中の振動によりボックスのキーシリンダーに応力が集中する場合があります。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ボックスのキーシリンダーが破断し、ボックスの固定が不安定になり、跳ね上げの衝撃を受けると、最悪の場合、ボックスが脱落するおそれがある。

ボックスに装備されるバックル略図

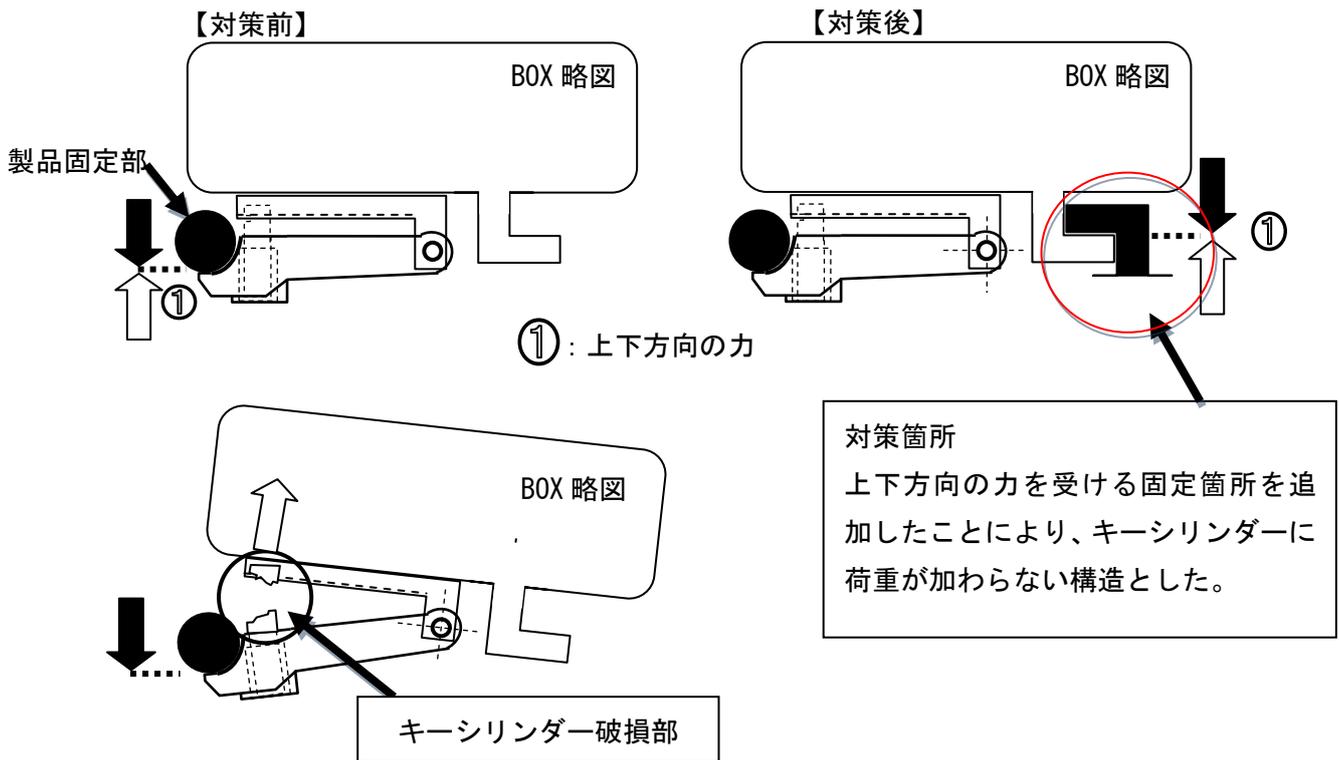

対策前



対策後



自主改善内容：対象となる取付ステー全てを対策品と交換する。