
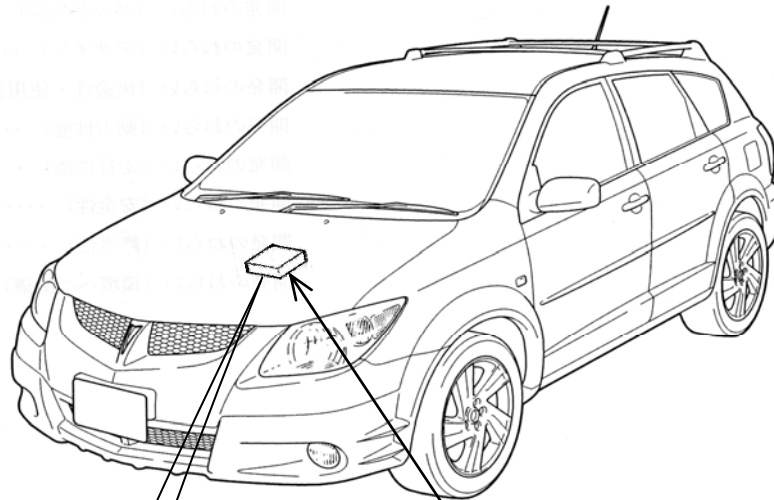



改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

エアバッグコントロールユニットにおいて、電気ノイズに対する耐力が不足したものがある。そのため、車両の電装部品から発生するノイズにより、使用過程で当該ユニット内のICチップが損傷し、最悪の場合、走行中にエアバッグが展開するおそれがある。

注：  は追加部品を示す。

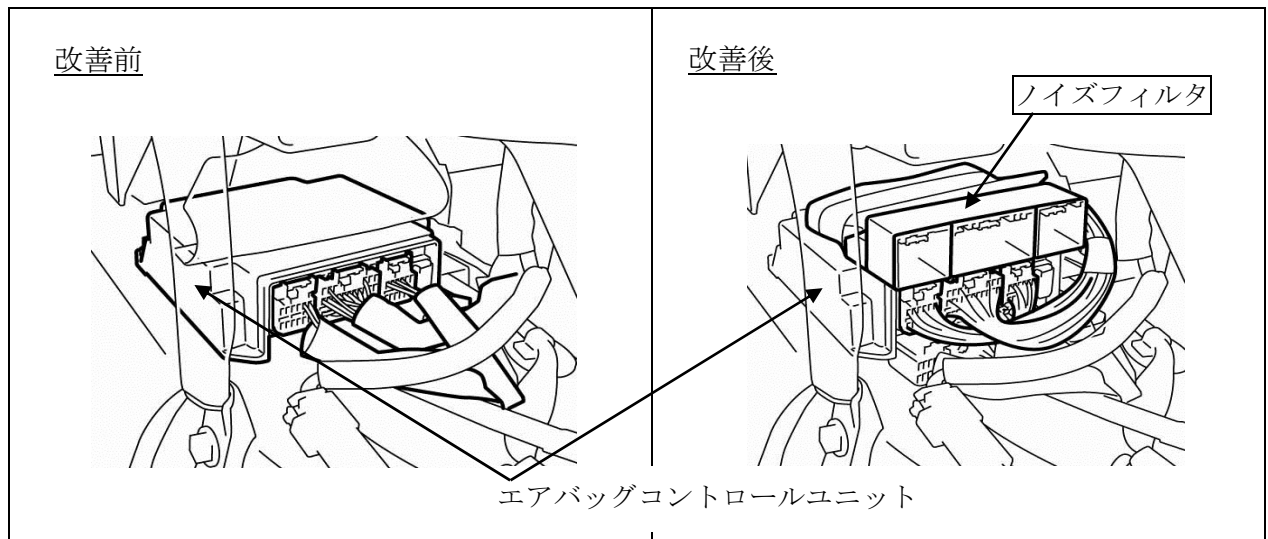

改善の内容

全車両、エアバッグコントロールユニットにノイズフィルタを追加する。

識別

改善実施済車には、エンジンルーム内のネームプレート右上に黄色ペイントを塗布する。