
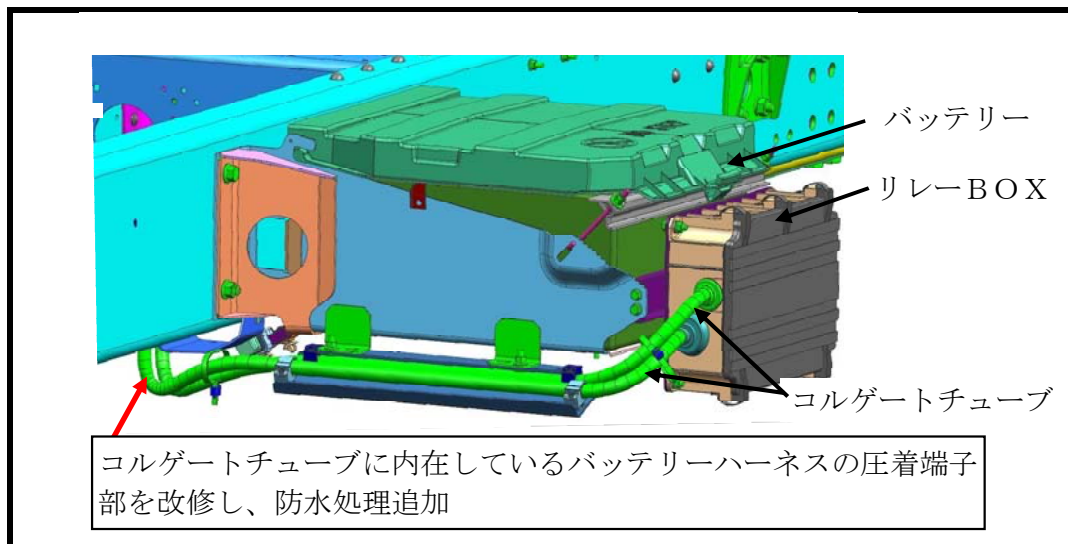


# 改善箇所説明図

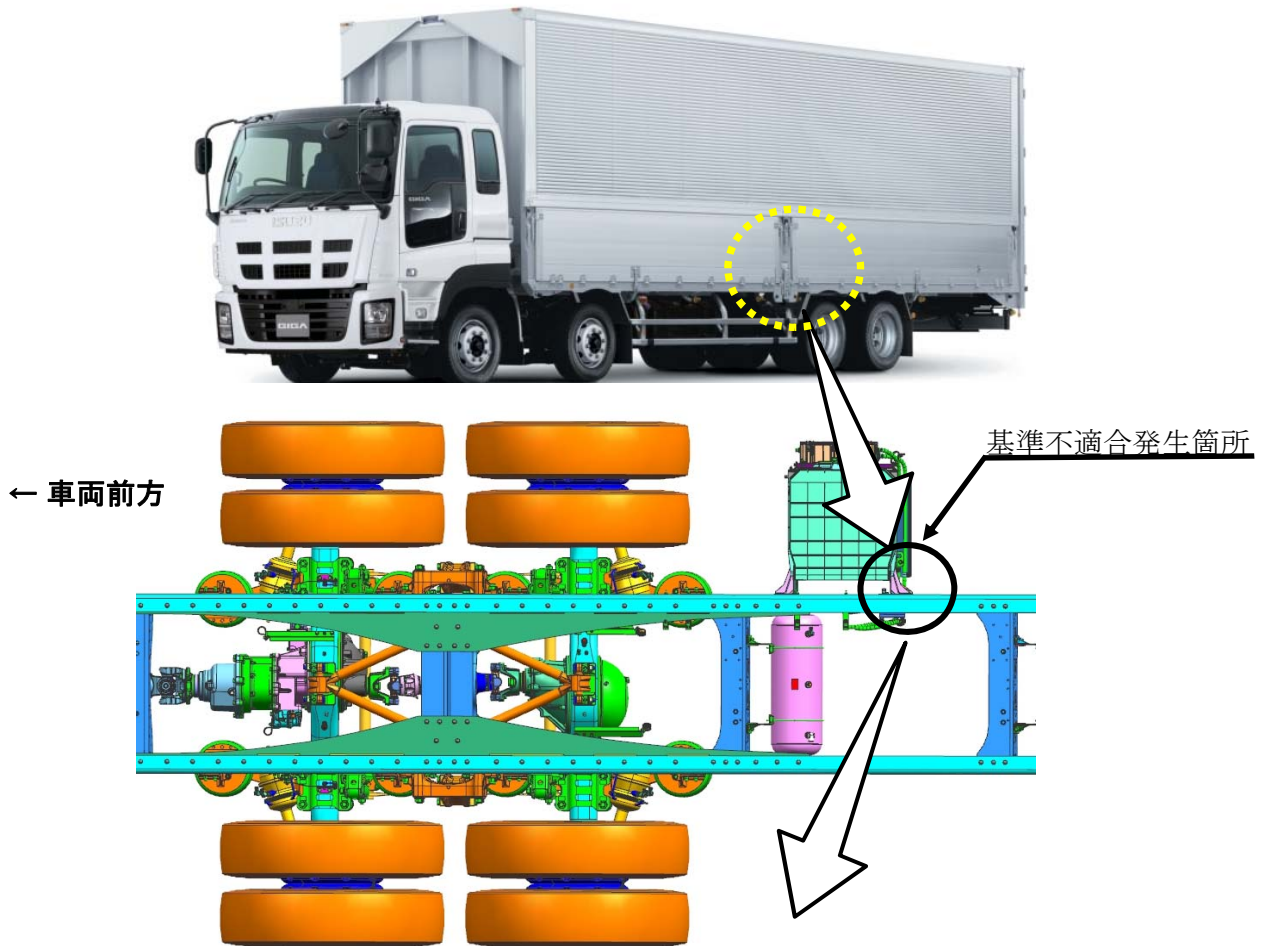

バッテリーを移設した車両において、バッテリーハーネスの圧着端子部の防水処理が不適切なため、走行時に巻き上げた雨水がコルゲートチューブのスリットから浸入し、圧着端子部が腐食する場合があります。そのため、腐食の進行により断線し、最悪の場合は、エンジンの始動不良、灯火器不灯等に至るおそれがある。

## 改善の内容：

全車両、バッテリーハーネス圧着端子部を改修し、防水処理を追加する。

識別：・助手席ドアストライカー付近に黄色のマーカーでφ5mmのマーキングをします。

注：□ は、措置する部品（追加）を示す。