


改善箇所説明図②

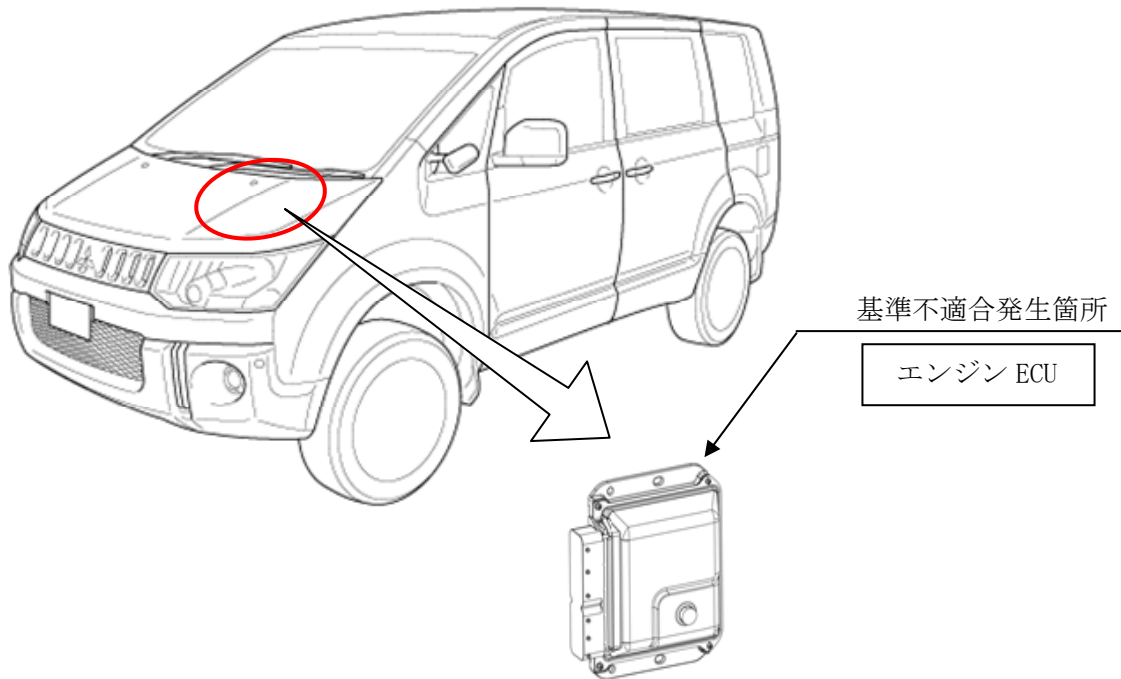

エンジンECUの制御プログラムが不適切なため、燃料ポンプの圧力調整弁が固着したと誤判定することがある。その場合、エンジン警告灯が点灯して出力が制限されるとともに、排出ガスが基準値を超過するおそれがある。

改善の内容

全車両、エンジンECUのプログラムを対策品に書き替える。また、燃料ポンプ吐出量の学習値をリセットする。

注：図中の□内は、プログラムを書き替える部品を示す。

識別：助手席側ドアアヒンジのドア側取付けボルト（下側）頭部に、白または黄色のペイントを塗布する。