

改善箇所説明図



燃料タンク内のオーバーフローホース



不具合




良品


対策品のシールガスケット



当該スクリー Inserts は、燃料タンクの表面に1箇所、裏面に1箇所の合計2箇所に使用されている。不具合のある燃料タンクには、対策品であるシールガスケットを使用し下記図のように策作業を施す。

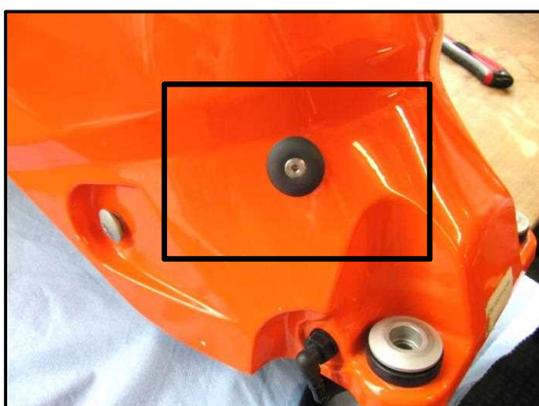

燃料タンク表面の対策作業完了図

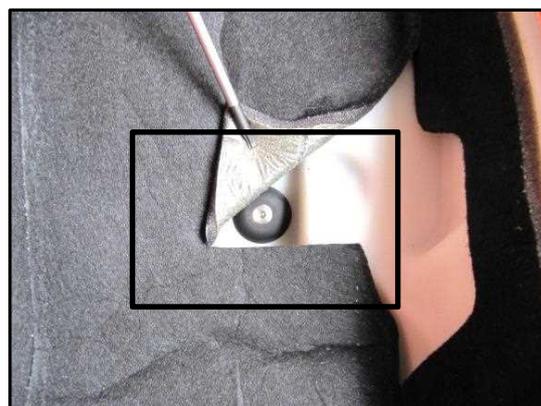

燃料タンク裏面の対策作業完了図

基準不適合発生箇所

燃料タンクにおいて、タンク内部のオーバーフローホースを固定するためのネジ穴がタンク外側でふさがれていないものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、燃料が漏れ、最悪の場合、車両火災に至るおそれがある。

改善の内容： 全車両、燃料タンクを点検し、該当する場合は対策品のシールガスケットを使用しネジ穴をふさぐ。また、当該箇所から燃料漏れが確認できる場合は、燃料タンクを交換する。

注： は点検及び交換部品を示す。