


# 改善箇所説明図



C600 Sport

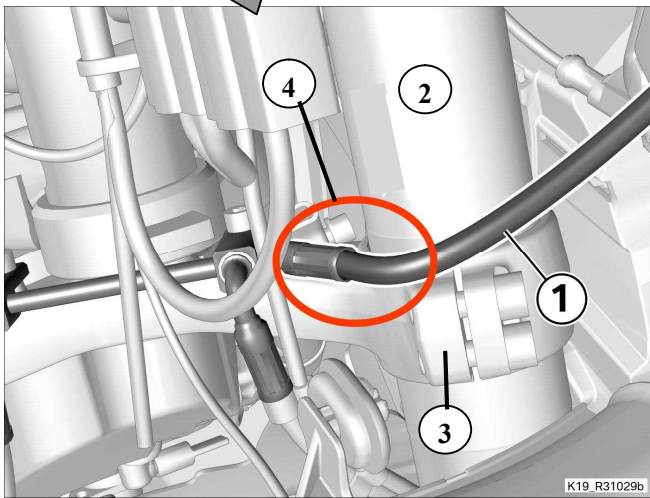

- ① フロントブレーキホース
- ② 左フロントフォーク
- ③ フォークブリッジ
- ④ (赤丸) ホース損傷部位

注：  は交換対象部品を示す

## 基準不適合発生箇所

フロントブレーキホースにおいて、ブレーキホースを保護するカバーの材質及び、保護カバーの長さが不適切なため、ハンドル操作によって、保護カバーが支点となり、ブレーキホースに負荷が掛かるものがある。そのため、そのまま使用を続けると、繰り返しの負荷によりブレーキホースが損傷し、最悪の場合、ブレーキオイルが漏れ、制動力が低下するおそれがある。

## 改善措置の内容

全車両、対策品のブレーキホースに交換する。

## 識別マーク(白点)

ブレーキホースに白ペイントマークを付ける(図示とおりに)

