


改善箇所説明図

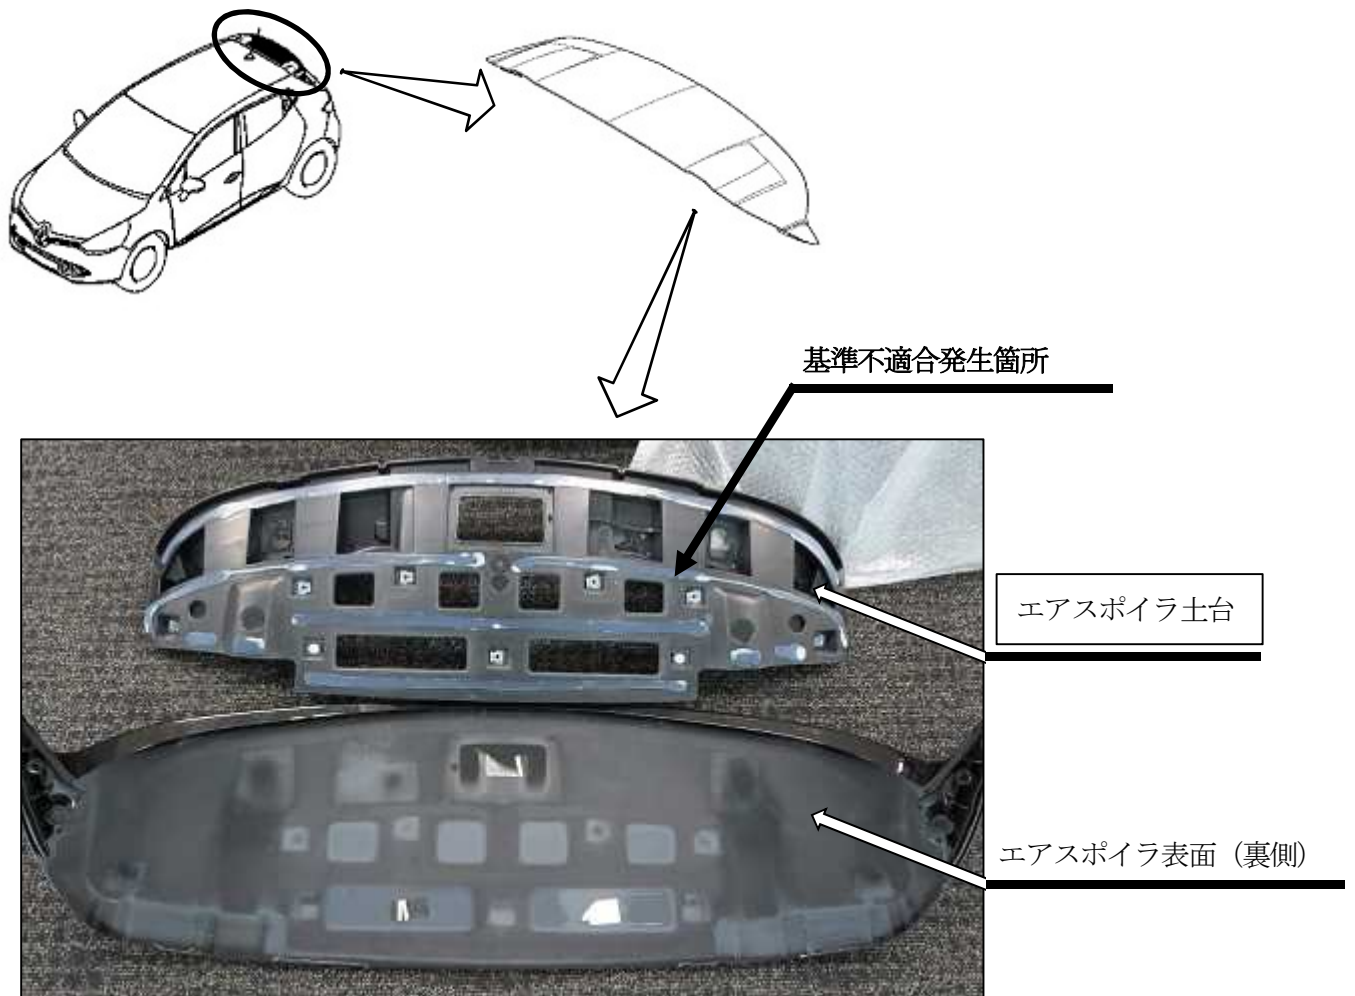

注: 図中の は対策する部品を示す。

車両後部に取り付けられているエアスポイラにおいて、製造時にエアスポイラの表面と土台との接着が不均一なものがある。そのため、そのまま使用を続けると、接着部が剥がれ、エアスポイラの表面が脱落し、最悪の場合、他の交通の妨げとなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、エアスポイラの表面と土台の接着を確認し、剥がれが無いものはシーリング材で接着を補強する。また、剥がれがあった場合は、エアスポイラを新品に交換し、シーリング材で接着を補強する。

識別

リコール外 2304 ステッカーを運転席側 B ピラーのドアロックストライカー付近に貼り付ける