


改善箇所説明図

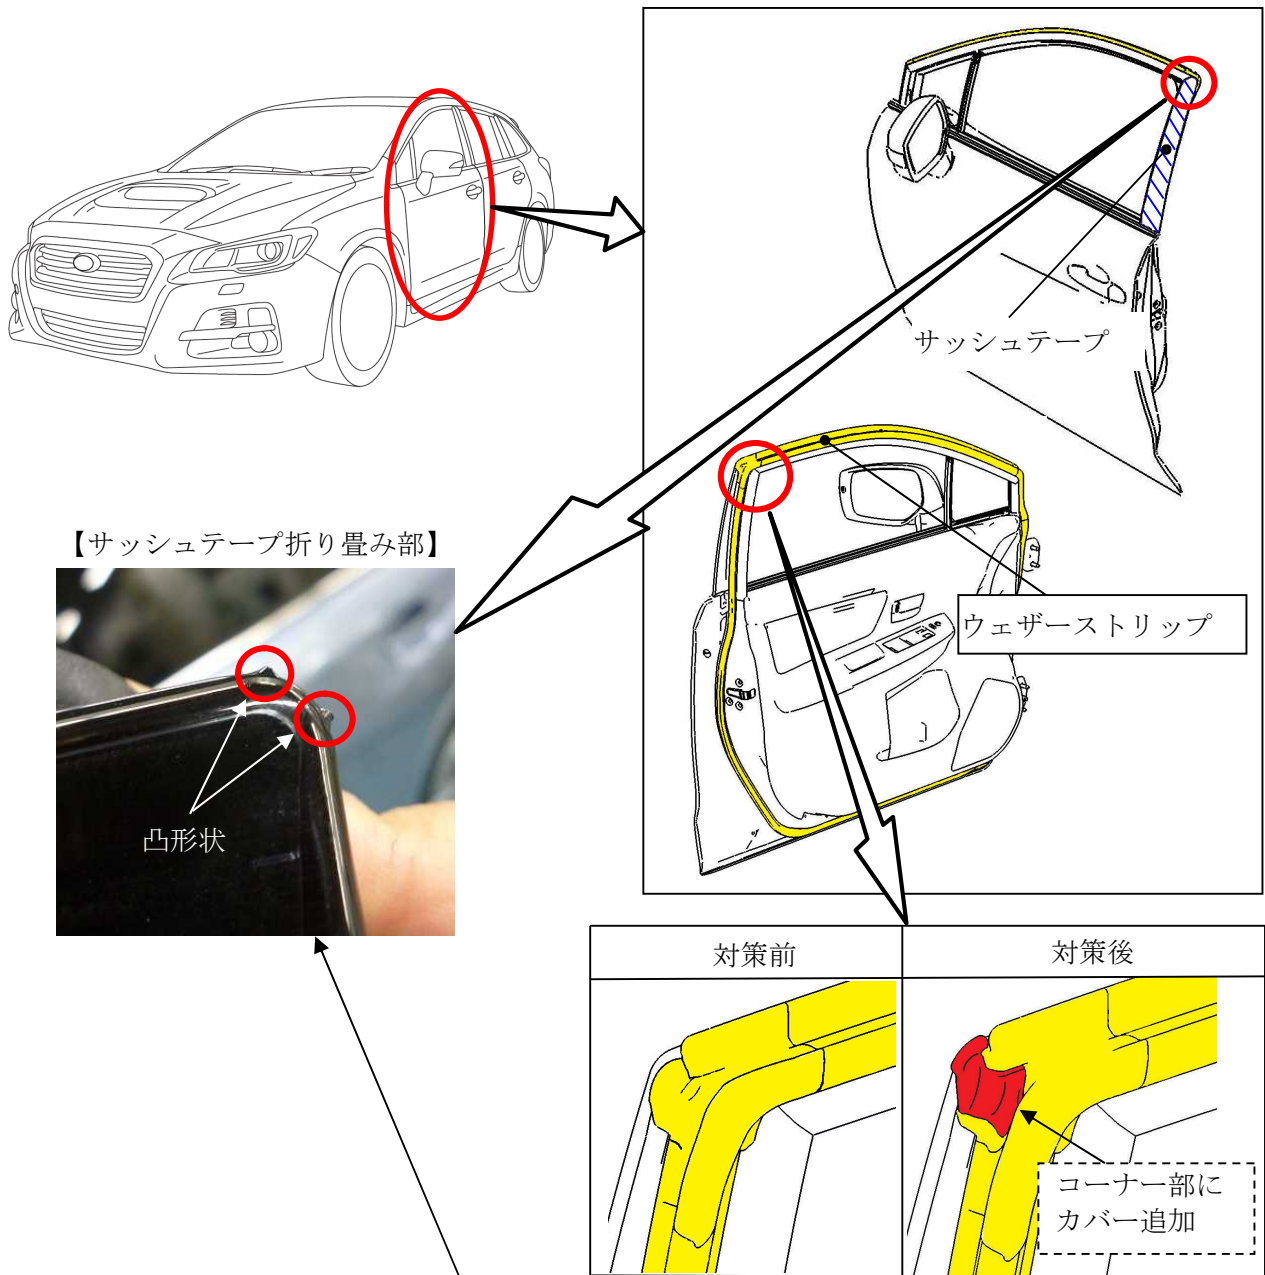

不具合発生箇所

フロントドアにおいて、ドアサッシュのサッシュテープの粘着が弱いため、ドア上端コーナー部にあるテープの折り重なる部分がずれ、凸形状の先端が鋭くなるものがある。そのため、乗降等のドア開閉時に当該コーナー部に接触すると、軽傷を負うおそれがある。

改善内容

全車両、ウェザーストリップを対策品に交換する。

識 別

対策品は、コーナー部にカバーが追加されています。

注： は交換する部品を示す。