


## 改善箇所説明図



### 基準不適合発生箇所

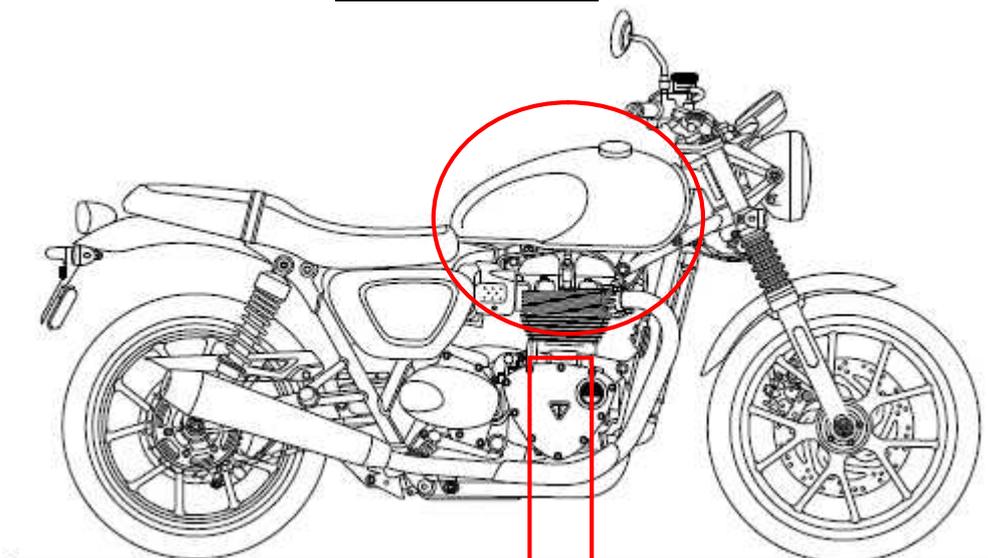

燃料装置において、燃料ポンプへ電気を供給する配線の接続コネクタの設計が不適切なため、コネクタ端子部の隙間から燃料がコネクタ内部に浸入することがある。そのため、燃料が配線を伝わり外部へ漏れ、最悪の場合、車両火災に至るおそれがある。

### 改善の内容

全車両、燃料ポンプの電気配線一式を対策品と交換する。