



# 改善箇所説明図

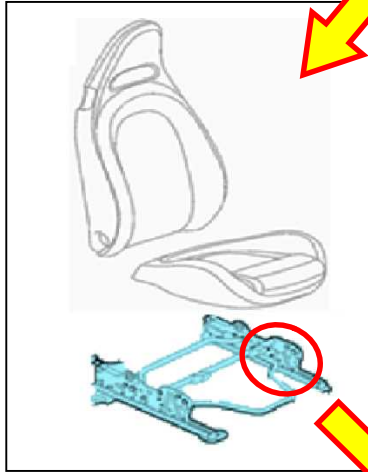

ベースフレームのシートレール  
(前席右側座席)

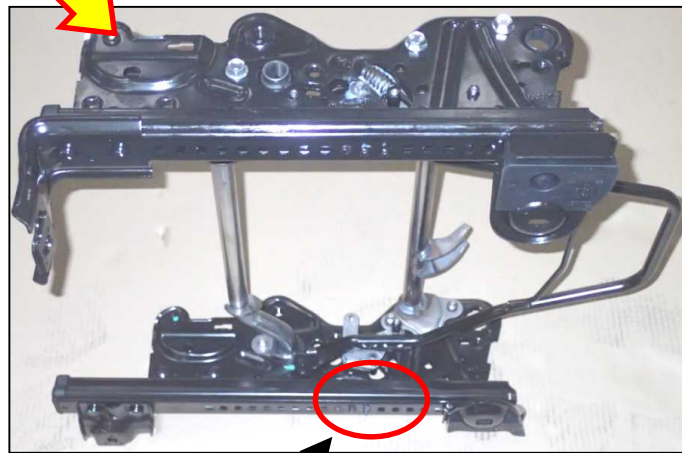

**基準不適合発生箇所**

前席右側座席において、シートレールの製造が不適切なため、座席の位置調整溝が開いていないものがある。そのため、座席が適切に固定されず、最悪の場合、衝突時に座席が動き、乗員が過度の傷害を負うおそれがある。

## 改善の内容

全車両、前席右側座席のベースフレームを点検し、シートレールの加工が不適切なものは、ベースフレームを良品に交換する。

識別：前席右側座席のベースフレーム(内側前方)の固定ボルトに黄色ペイントを塗布する。