


改善箇所説明図



図：左ハンドル車

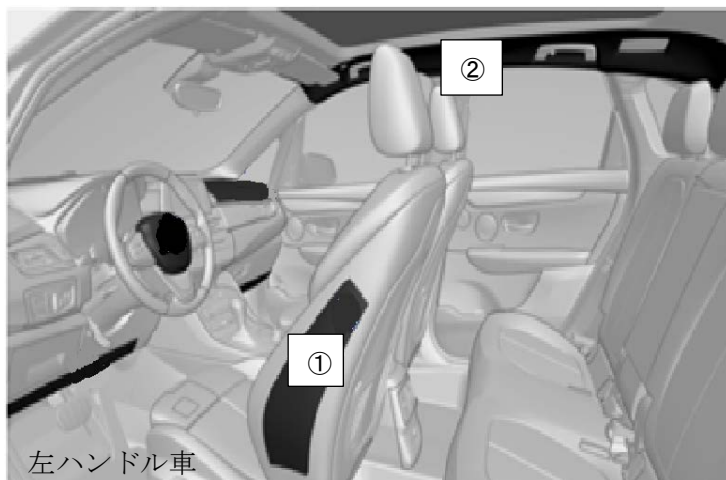

基準不適合箇所

シートサイドまたはヘッドエアバッグ内のインフレーター点火装置

①	フロントシートサイドエアバッグ（図は運転席側）
②	ヘッドエアバック

基準不適合の内容

エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、製造管理が不適切なため、点火剤が設計通り調合されていないものがある。そのため、衝突時にエアバックが展開せず、乗員が過度の傷害を負うおそれがある。

改善措置の内容

車両により不具合のあるエアバッグの位置が異なるため、車両によって以下の改善措置を行う。

- ①左右もしくはどちらか片側のフロントシートサイドエアバッグユニットを良品と交換する。
- ②左右どちらか片側のヘッドエアバッグユニットを良品と交換する。