



改善箇所説明図

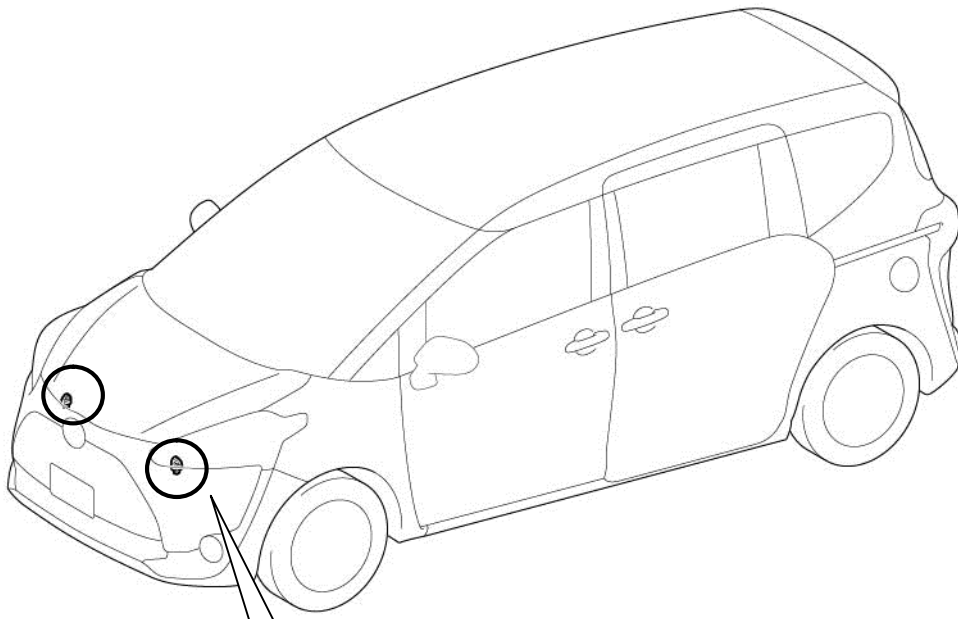

加速度センサ

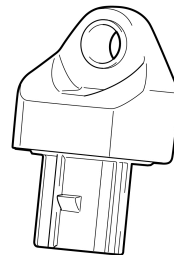

基準不適合発生箇所

注：□ は交換部品を示す。

エアバッグ制御システムにおいて、加速度センサ内 I C チップの製造条件が不適切なため、I C 内部で断線することがある。そのため、エアバッグ警告灯が点灯し、エアバッグが正常に作動できないおそれがある。

改善の内容

全車両、各センサの製造番号を点検し、該当する場合は良品と交換する。

識別：

シエンタ：

改善済車両には運転席下の車台番号打刻位置の右上部に黄色ペイントを塗布する。

RX200t, RX450h：

改善済車両には運転席下の車台番号打刻位置の左下部に黄色ペイントを塗布する。