



改善箇所説明図

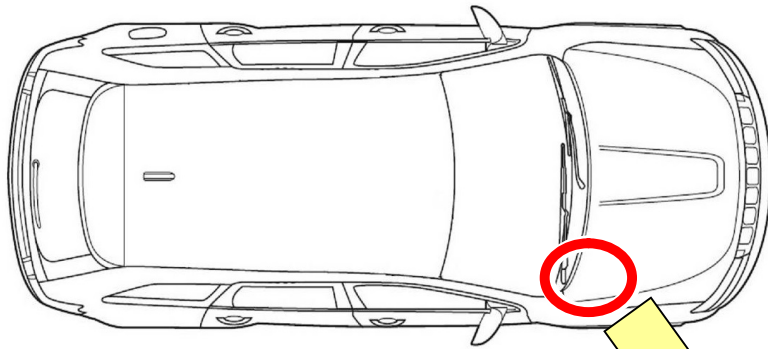

エンジンルーム

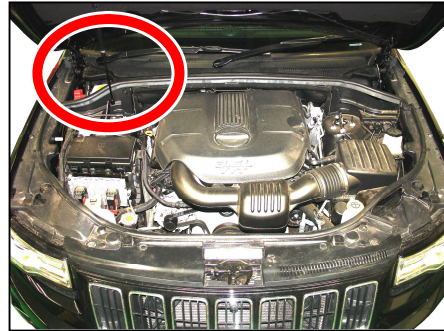

ブレーキ倍力装置

(不適切な防水カバーの取付)



(適切な防水カバーの取付)



基準不適合発生箇所

ブレーキ倍力装置の防水カバーが作業要領書どおり適切に取り付けられていないものがある。そのため、当該装置に雨水がかかり、腐食して負圧が失われ、最悪の場合、制動距離が伸びるおそれがある。

改善の内容

全車両、ブレーキ倍力装置の防水カバーの取付状態を点検し、不適切な場合は、防水カバーを新品に交換する。また、ブレーキ倍力装置の機能診断を実施し、異常がある場合は、ブレーキ倍力装置を新品に交換した上で、新品の防水カバーを取り付ける。

識別：ブレーキ・リザーバ・タンク(側面)に黄色ペイントを塗布する。