
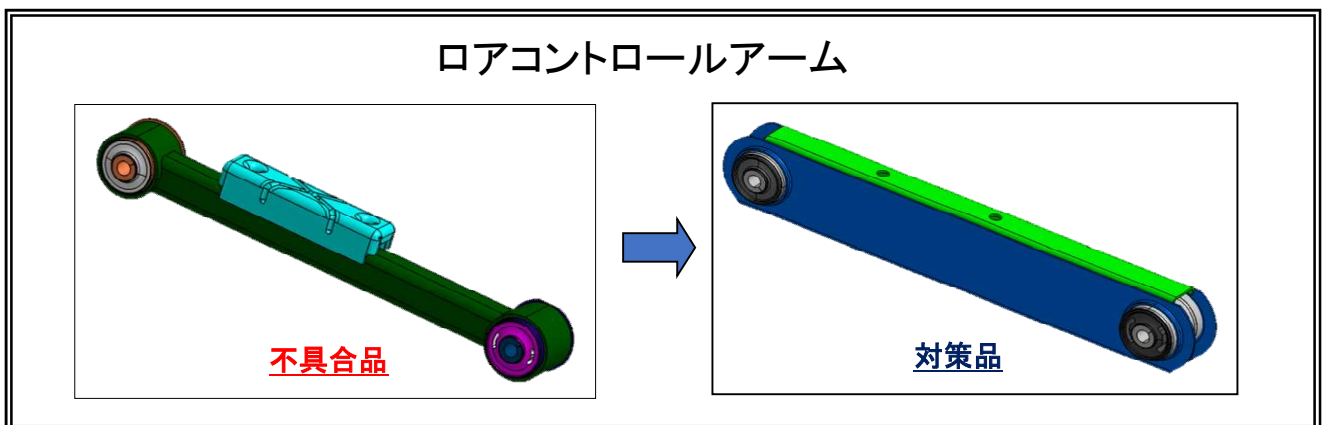




# 改善箇所説明図

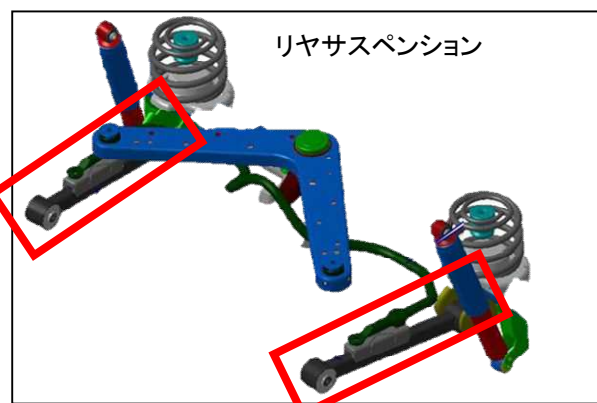

リヤサスペンションのロアコントロールアームの水抜き穴の位置が不適切なため、ロアコントロールアーム内に浸入した雨水が適切に排出されないものがある。そのため、当該アーム内に腐食が生じ、最悪の場合、ロアコントロールアームが折損するおそれがある。

## 改善の内容

全車両、ロアコントロールアームを対策品に交換する。

 : 交換部品を示す

識別 : 対策品のロアコントロールアームは、形状にて判別可能なため、識別マークは設けない。