


改善箇所説明図

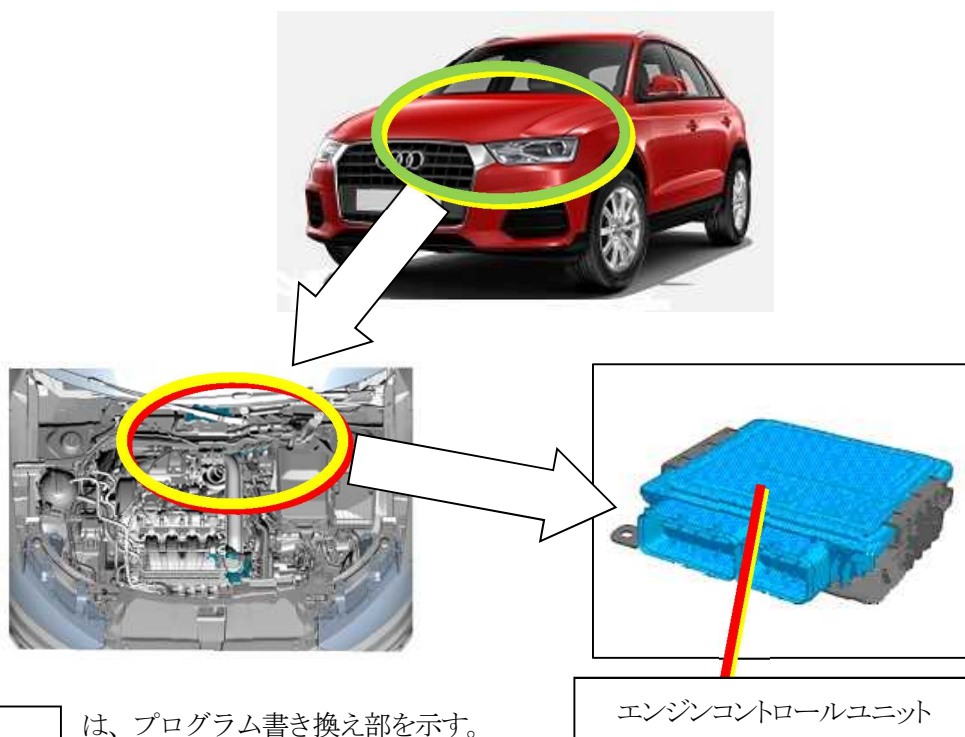

基準不適合発生箇所

エンジンの燃料供給制御プログラムにおいて、仕様地設定が不適切なため、誤った仕様地プログラムが設定されている。そのため、NO_xの排出量が基準値を満たさないおそれがある。

改善の内容

全車両、燃料供給制御プログラムを適切な仕様地プログラムに書き換える。

識別：車両識別プレートの下側に、黄色で直径5mm程度のマークを塗布する。

また、点検整備記録簿の該当欄に「日付、走行距離、ワークショップスタンプと担当者名、リコール：外-2710 ECUのプログラムの改修」と記入する。