


改善箇所説明図

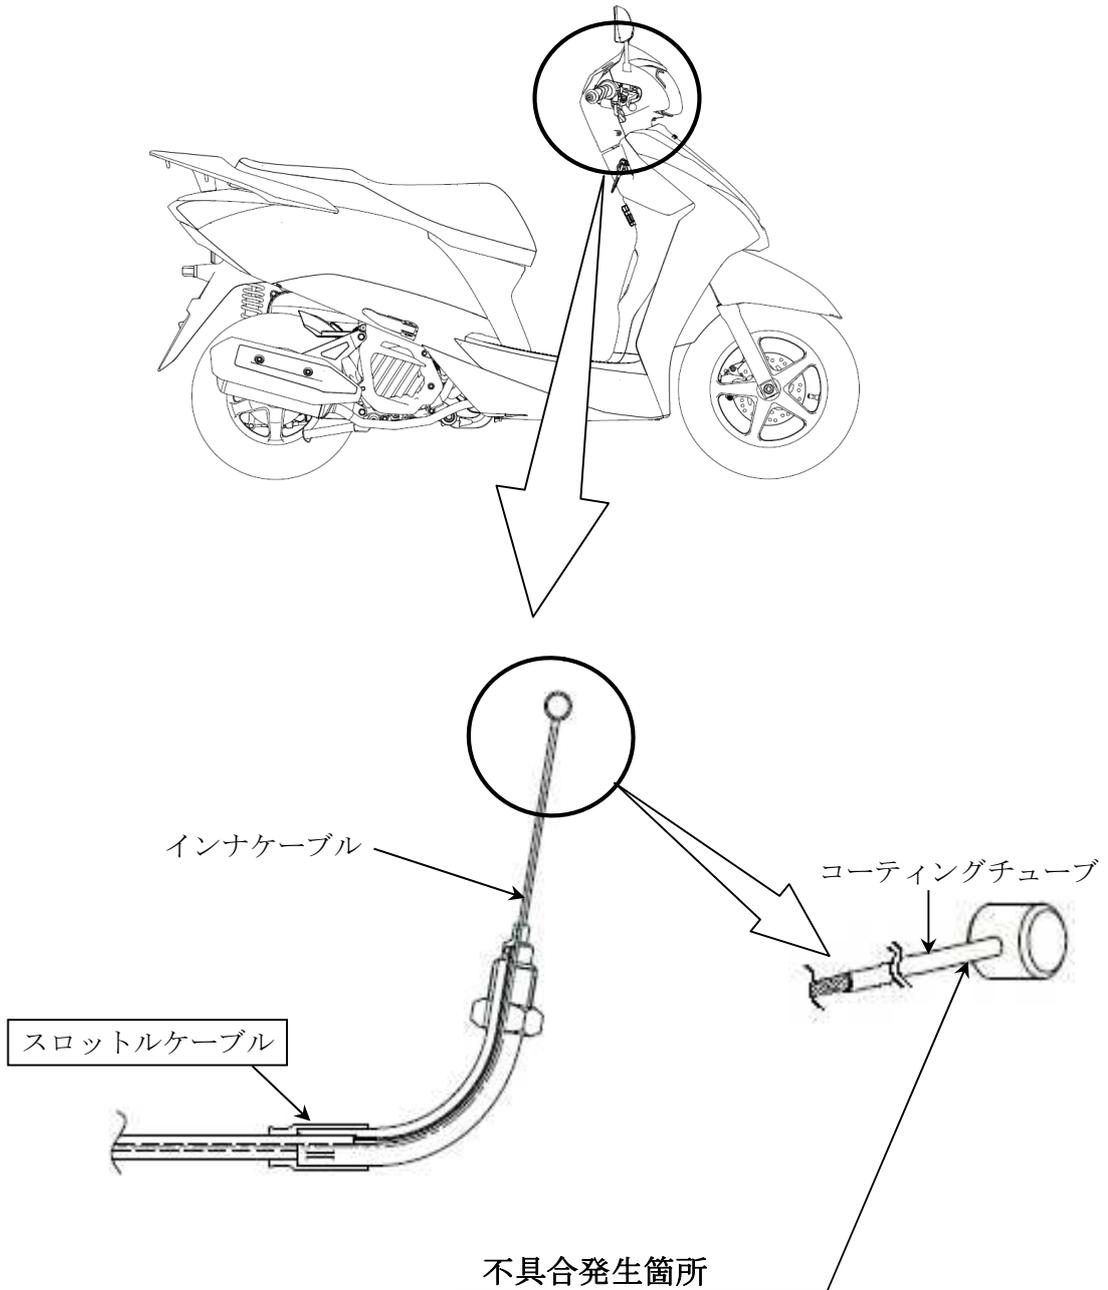

スロットルケーブルにおいて、インナケーブルの鋳造加工が不適切なため、当該ケーブルのコーティングチューブを傷付けたものがある。そのため、当該部位から雨水等がスロットルケーブル内部に浸入し、最悪の場合、浸入した水が凍結し、スロットルを操作できずエンジン回転が下がらないおそれがある。

改善の内容

全車両、スロットルケーブルを良品に交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：車台番号付近に黄色の識別ラベルを貼付する。