


改善箇所説明図



図：左ハンドル車

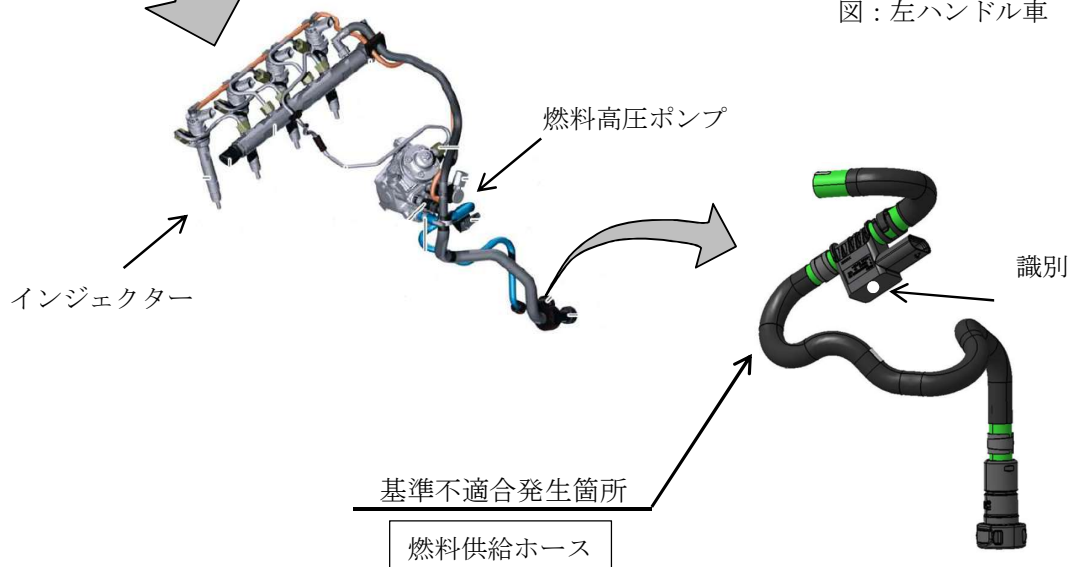

基準不適合の内容

ディーゼルエンジン燃料供給装置において、燃料高圧ポンプへの燃料供給ホースに取り付けられているホース クランプの防錆処理が不適切なため、ホース クランプに錆が発生するものがある。そのため、ホース クランプに亀裂が入り、最悪の場合、クランプの張力が弱まり、当該ホースから燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、燃料供給ホースを対策品に交換する。

識別：当該ホースのセンサー部に白ペンを塗布する。

注： は交換する部品を示す。