



改善箇所説明図



ステアリングコラムシャフトアッセンブリ

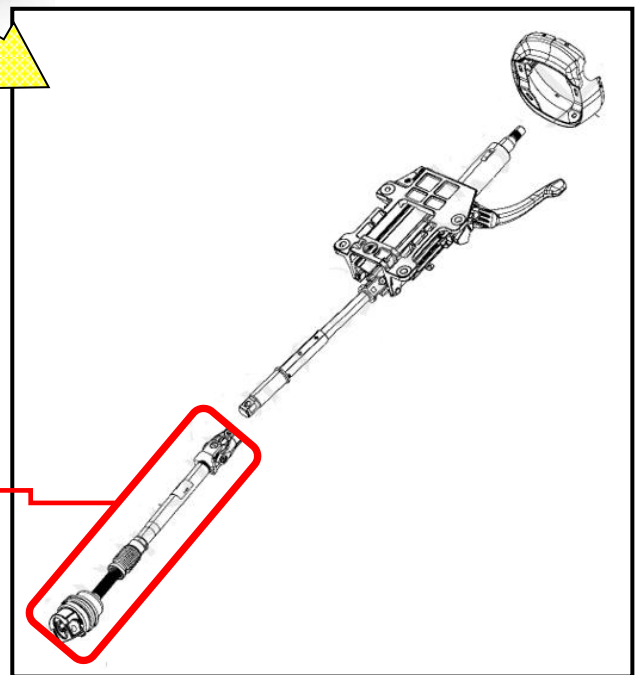

ステアリングコラム中間シャフト

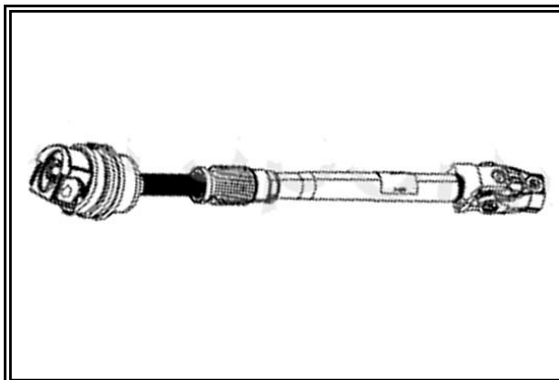


基準不適合発生箇所

操縦装置のステアリングコラム中間シャフトの製造管理が不適切なため、シャフト内のユニバーサルジョイントに異物(ナット)が混入しているものがある。そのため、走行中、異物がユニバーサルジョイントに干渉し、最悪の場合、ステアリングが切れなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、ステアリングコラム中間シャフトを良品に交換する。

 : 対策部位を示す

識別 : 運転者席側ドアロックストライカー上部固定ボルト頭部に黄色ペイントを塗布する