


改善箇所説明図

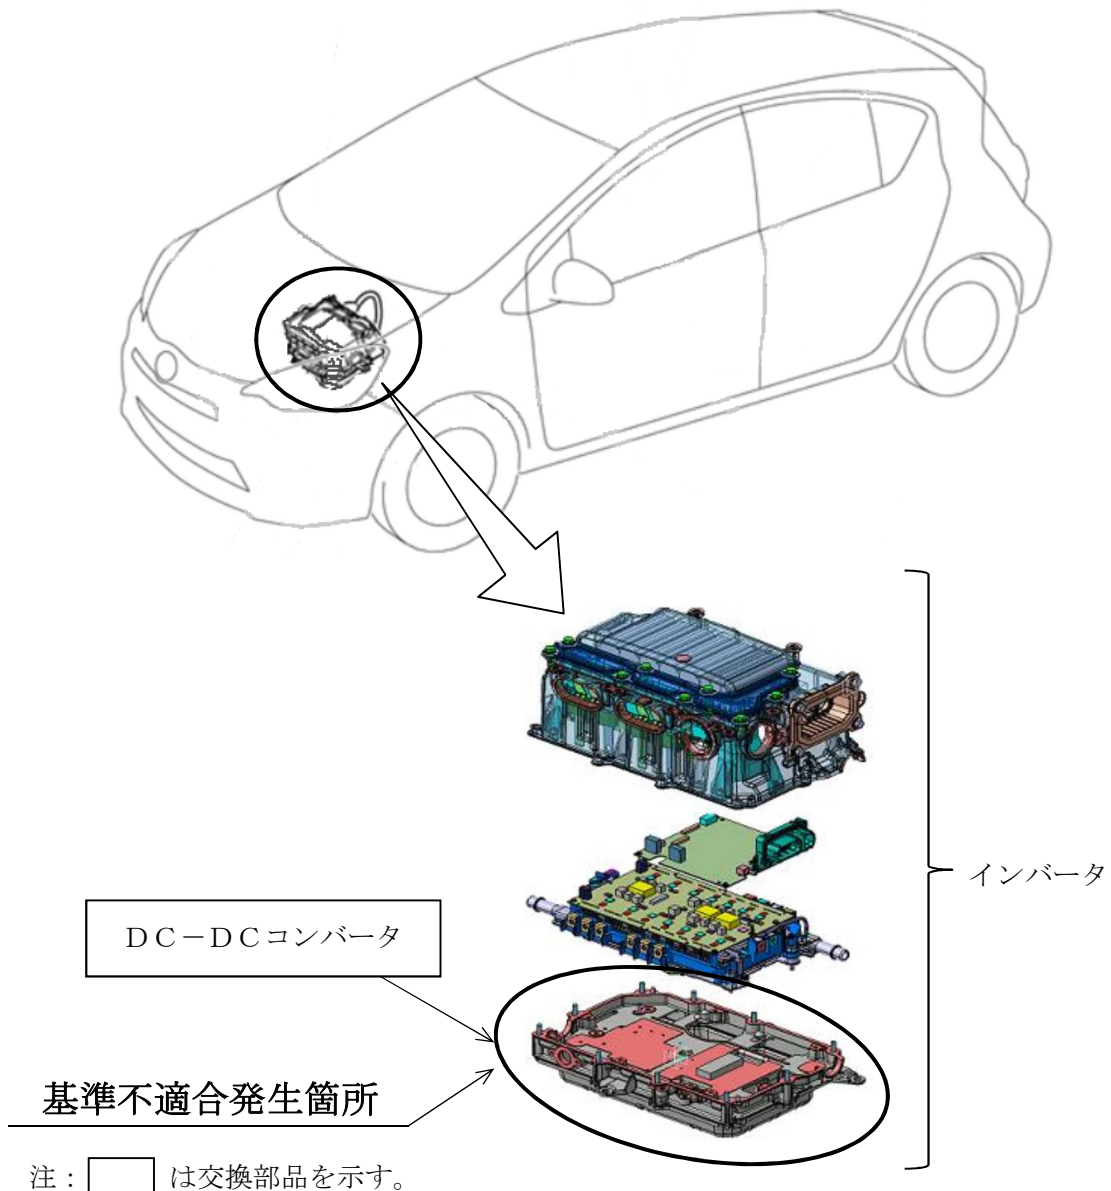

電圧変換装置（DC-DCコンバータ）において、生産設備の管理が不適切なため、制御基板の半田付けが不十分なものがある。そのため、走行中に半田が剥離して、補機バッテリーへの充電ができなくなることで警告灯が点灯し、最悪の場合、ハイブリッドシステムが停止して走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、車台番号またはDC-DCコンバータの製造番号を点検し、該当する場合は良品と交換する。

識別：改善済車両には、車台番号打刻位置の右側に黄色ペイントを塗布する。