


不 具 合 箇 所 説 明 図

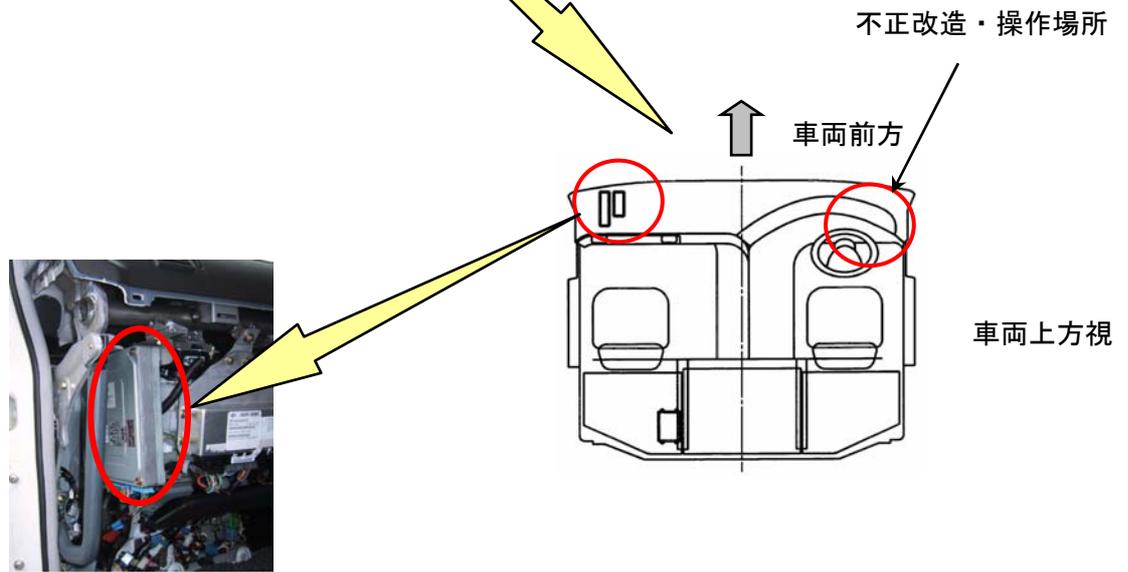

エンジンコントロールユニット

不 具 合 発 生 箇 所

エンジン制御コントロールユニットの速度制御プログラムが不適切なため、運転者が速度の抑制を作動させるアクセルペダルスイッチに不正な改造及び意図的な操作を行なった場合、速度抑制装置（スピードリミッタ）の作動が解除されるおそれがある。

改善の内容

全車両、エンジン制御コントロールユニットを、速度制御プログラムを変更した対策品に交換する。

注：  は交換部品を示す。

識別：作業完了車には、助手席側リヤドアピラーストラライカ付近に「HD-53」の文字が記載された白黄色シールを貼付ける。