


改善箇所説明図

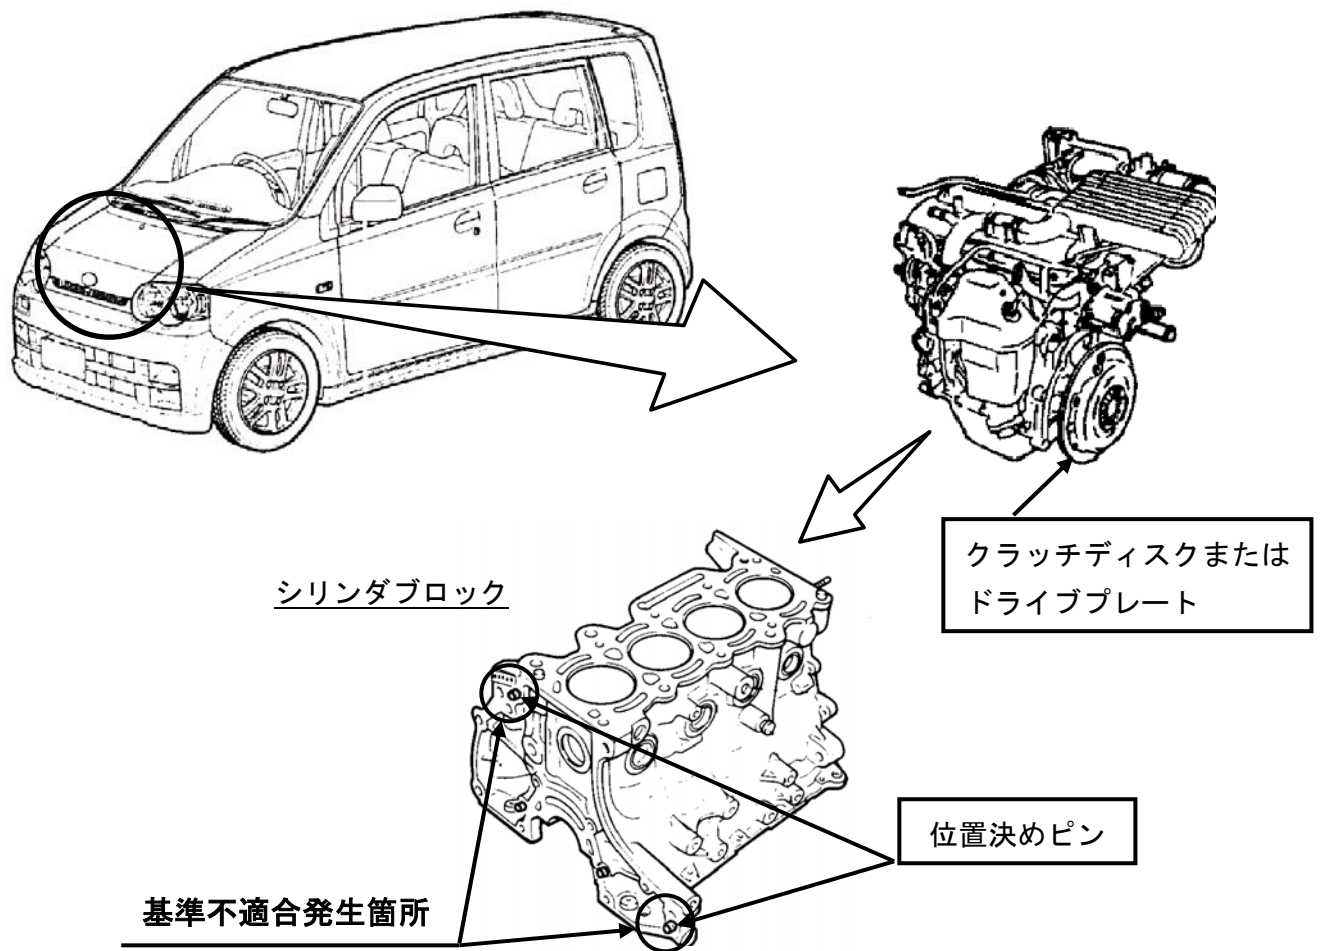

注： は、交換部品を示す。

改善措置の内容

全車両、オイルパンを取り外してシリンダブロックと変速機とのずれ量を点検し、不適切なものは位置決めピンを対策品と交換するとともに、クラッチディスクまたはドライブプレートを新品と交換する。

識別：作業完了後は、エンジンルーム内の車台番号打刻位置の横に黄色ペイントを塗布する。