


## 改善箇所説明図

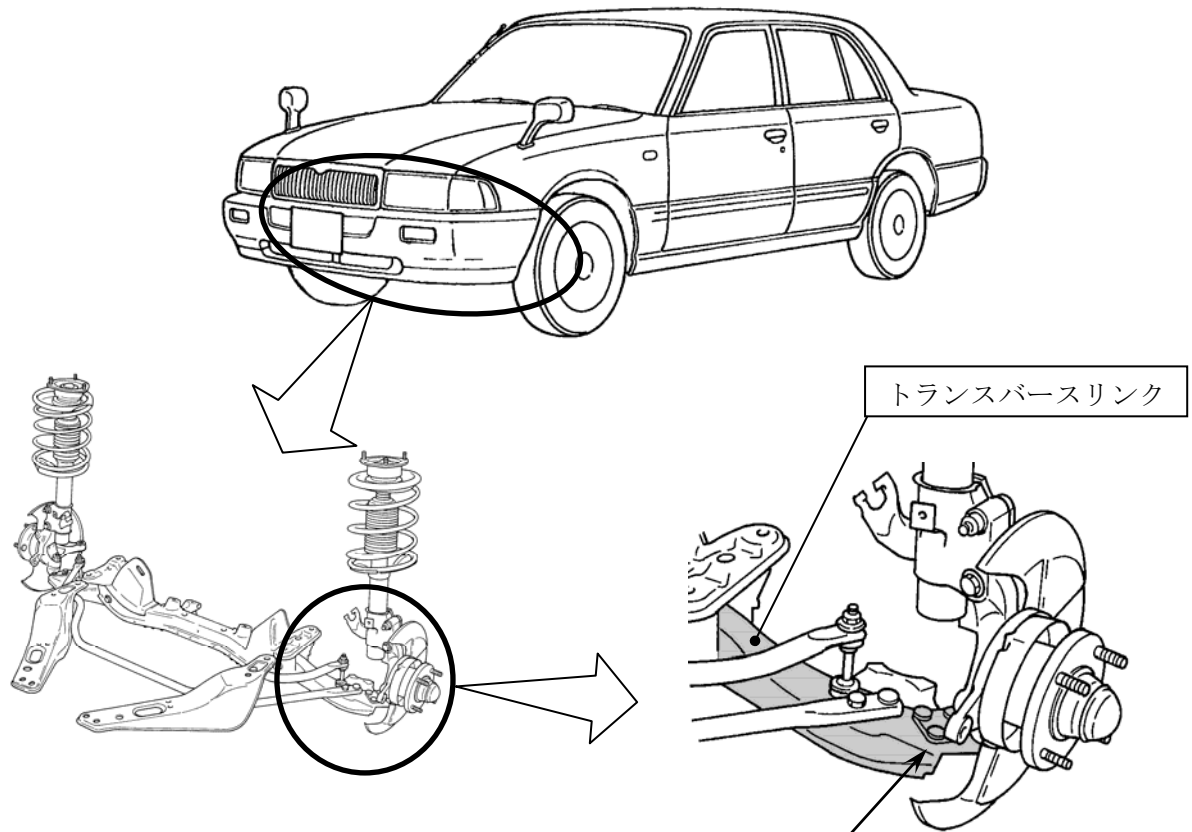

### 基準不適合発生箇所

主にタクシーとして使用している車両の前輪緩衝装置において、トランスバースリンクの強度が不足しているため、坂道走行の繰り返しなど、厳しい条件下で長期にわたり使用を続けると、当該リンクに亀裂が発生するおそれがある。そのため、亀裂が発生した状態で、さらに当該リンクに路面干渉等の過大な力が加わると、亀裂が進行し、最悪の場合、当該リンクが破断して、走行不能に至るおそれがある。

### 改善の内容

全車両、当該トランスバースリンクを対策品と交換する。なお、部品の供給に時間を要することから、当面の暫定措置として、全車両、トランスバースリンクの亀裂有無を点検し、亀裂があるものは対策品と交換し、亀裂がないものは、後日対策品と交換する。

識別：トランスバースリンク後面に白色ペイントを塗布する。

注：  は、交換部品を示す。