
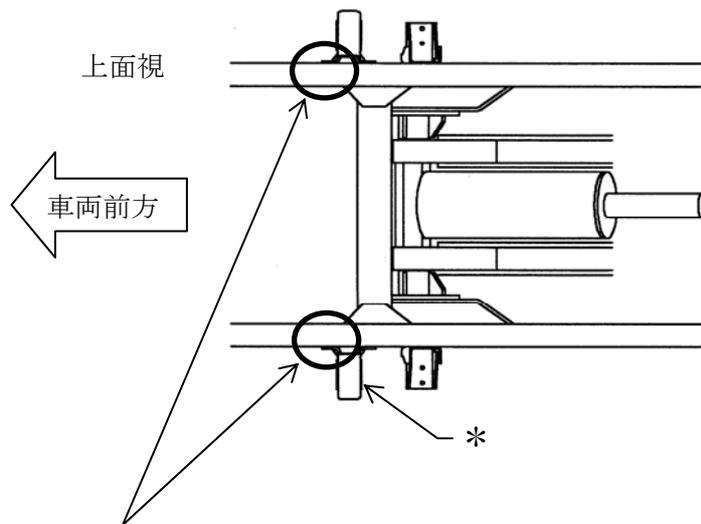


改善箇所説明図

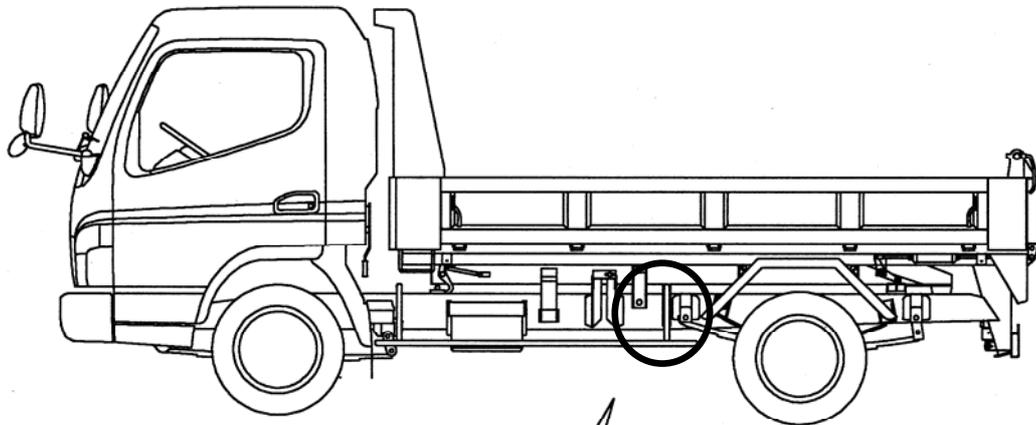

不具合発生箇所

貨物自動車を荷台スライド装置付きダンプ車に改造した車両において、過積載で荷台ダンプの昇降を繰り返すなど過酷な条件で使用すると、車枠に亀裂が生じることがある。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が進行し、最悪の場合、車枠が折損するおそれがある。

改善の内容：全車両、車枠に補強板を追加する。なお、亀裂、変形が認められたものは補修する。

識別： 後ばね前側左スプリングブラケット（*印部）に白ペイント塗布。