


改善箇所説明図

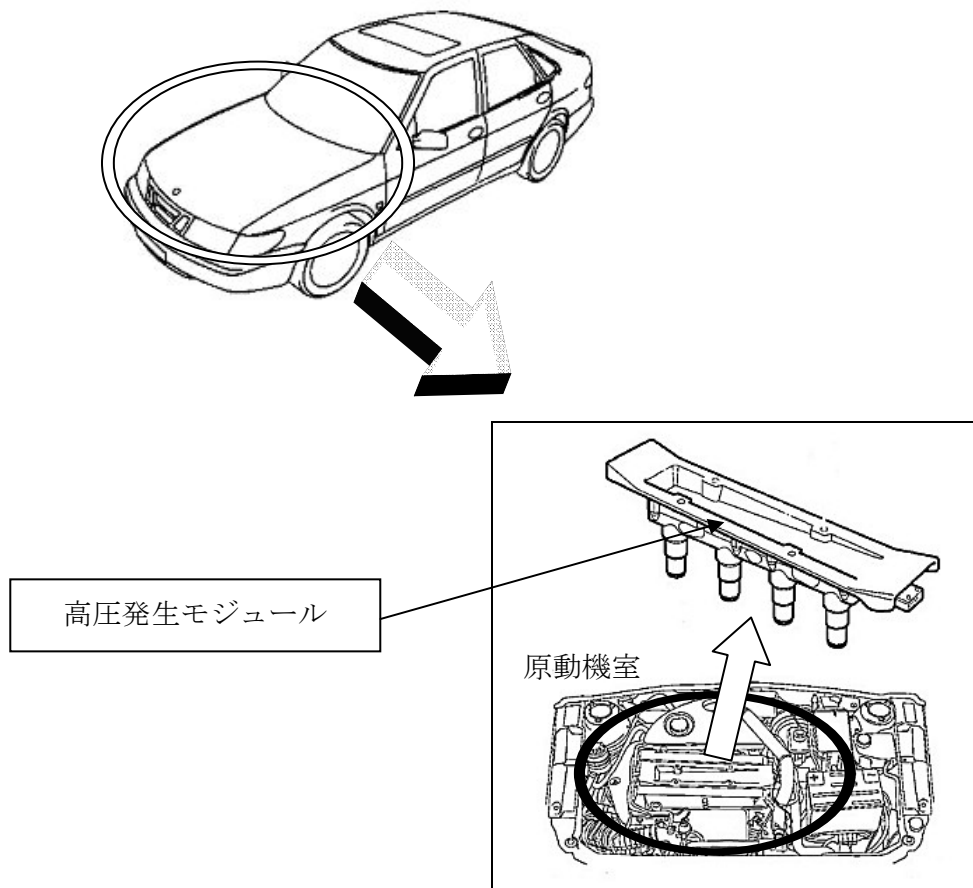

基準不適合発生箇所

点火装置において、高電圧発生モジュールのトランジスタの耐久性が不足しているため、電気負荷の繰り返しによりトランジスタが破損し、原動機が停止するおそれがある。

<改善内容>

全車両、当該高圧発生モジュールを対策品と交換する。

識別方法：高圧発生モジュールカバーに黄色ペイントを塗布。

内は、交換部品を示す。