


改善箇所説明図

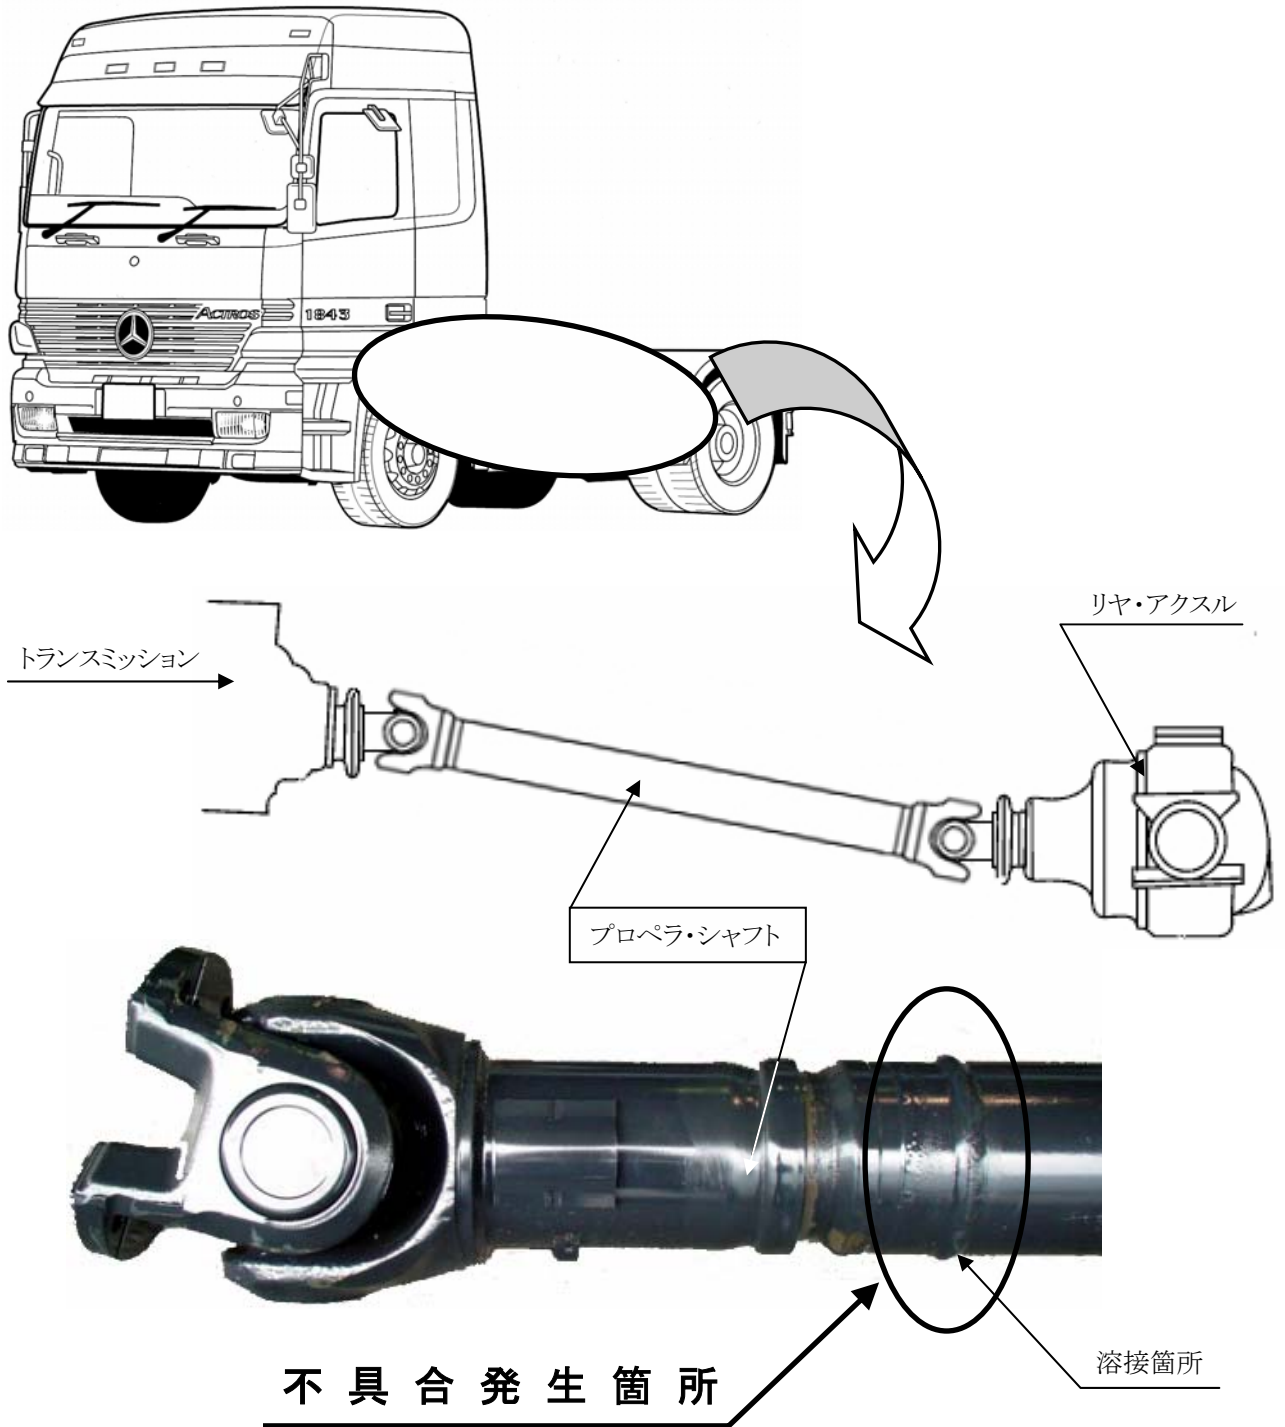

注： は交換部品を示す。

プロペラ・シャフトを日本向けに短くした車両において、プロペラ・シャフトの溶接が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該シャフトの溶接箇所に亀裂が発生し、最悪の場合、溶接部が破損し、プロペラ・シャフトが脱落して走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、プロペラ・シャフトを良品と交換する。

識別： プロペラ・シャフトのトランスミッション側接続ボルトに赤色ペイントを塗布する。