


改善箇所説明図

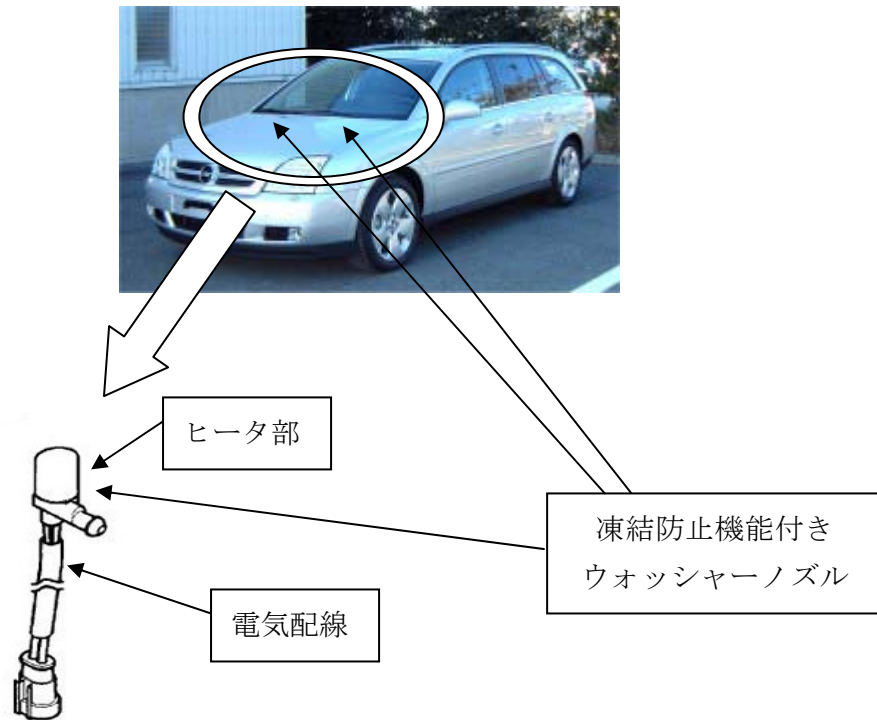

〈基準不適合発生箇所〉

ウォッシャーノズルに装着されている凍結防止機能用のヒータ部の密閉性が不十分なため、内部に湿気が浸入することがあり、電熱線が漏電・発熱し、最悪の場合、火災が発生するおそれがある。

〈改善内容〉

全車両、ヒータ部への電源の供給を止め、機能を停止する。

識別方法：左ウォッシャーノズルに黄色ペイントを塗布

内は、交換部品を示す。