

# 改善箇所説明図




エアコンディショナ  
コンプレッサ取付ブラケット

テンションプーリ  
及びプーリ固定ブラケット

<改善前>



<改善後>

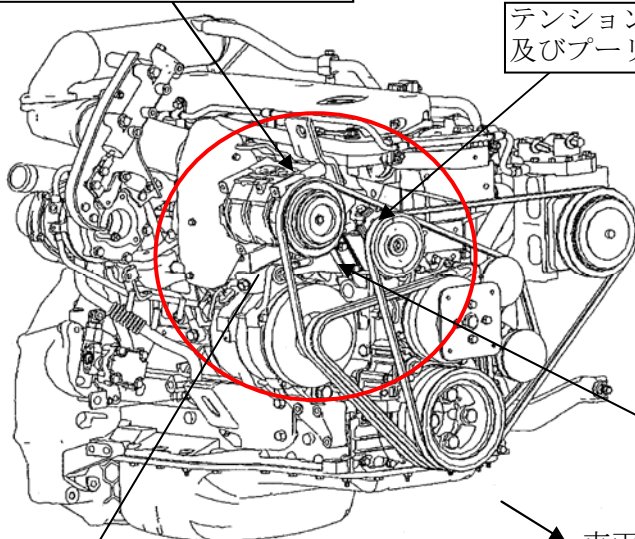

基準不適合箇所

車両前方

テンションプーリブラケット

冷蔵冷凍車に架装する車両に搭載される原動機において、冷凍機駆動ベルトのテンションプーリブラケットの強度が不足しているため、当該ブラケットが破損するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該プーリを固定している他のブラケットが破損し、最悪の場合、プーリが脱落し、他の交通を妨げるおそれがある。

**改善の内容**：全車両、テンションプーリブラケットを対策品に交換するとともに、テンションプーリ及びプーリ固定ブラケットが共用されているエアコンディショナコンプレッサ取付ブラケットを新品と交換する。

識別：テンションプーリブラケットに黒色ペイントを塗布する。

注：  は交換部品を示す。